

Uživatelská příručka

Rc Crawler HG- P401 4WD 1/10 2.4G



Realistický model je jednou z novinek mezi RC modely Crawlerů. Vlastně jde spíš o expediční triál, speciálně vybavený dvěma diferenciály s náhonem 4 x 4.

Auto může díky dvoustupňové převodovce jezdit i v těžším terénu, kde je veškerý výkon motoru převeden do pomalé rychlosti a auto tak projede téměř neprůstupným terénem.

Pokud manuálně přeřadíte na těžší převod, auto zrychlí a Vy se pokocháte rychlejší jízdou, nebo si občas skočíte při najetí na překážky.

Odpružená kola perfektně kopírují povrch vozovky bez ohledu na jeho obtížnost.

Technická specifikace

- **Model:** HG P401
- **Měřítko:** 1:10
- **Dosah dálkového ovládání:** 100m
- **Rozměry:** 49 x 26.5 x 25cm
- **Doba použití:** 12minut
- **Pneumatika:** 205mm R121mm

Obsah balení

RC auto

Multifunkční vysílač 2.4Ghz

Akumulátor Li-pol 7.4V 1500 mAh

Nabíječka Li-pol

Bezpečností použití rc-modelu

Rc-model není hračka, ale dálkově ovládané elektrické zařízení.

V případě, že chcete rc-model používat, je nutné dokončit jeho funkčnost a zkompletovat jej dle uživatelské příručky. Náhradní díly a volitelné díly jsou v balení samostatně. Nesprávné použití a dobíjení baterii může funkčnost modelu ovlivnit.




Následujte tyto instrukce:

Ujistěte se, že jste se důkladně seznámili s tou uživatelskou příručkou.

V případě, že nemáte žádnou zkušenost s rc-modely, vyhledejte dohled zkušené osoby, aby jste model správně sestavili. Balení obsahuje malé a ostré části, skladujte jej mimo dosah dětí.

Dbejte na správnou polaritu a nikdy baterie nerozebírejte. Nepsprávná manipulace s bateriemi může způsobit vytečení elektrolytické tekutiny a poškození rc-modelu, nebo dálkového ovládání.

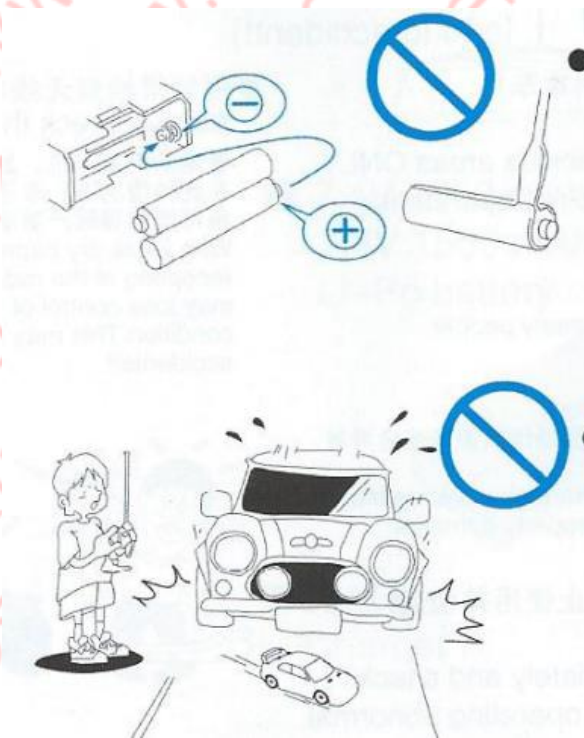

Nikdy model nepoužívejte na veřejných komunikacích, nebo místech s pohybem lidí, nebo v blízkosti dětí, aby nedošlo k poškození zdraví, nebo úrazu.

Následujte tyto pokyny, abyste předešli zranění, nebo zabránili škodám na majetku.




Opatrně používejte šroubovák a nástroje na řezání.



Nátěr rc-modelu je možné provádět pouze v dobře větratelné místnosti.


V případě, že rc-model a dálkové ovládání nepoužíváte, vyjměte baterie.

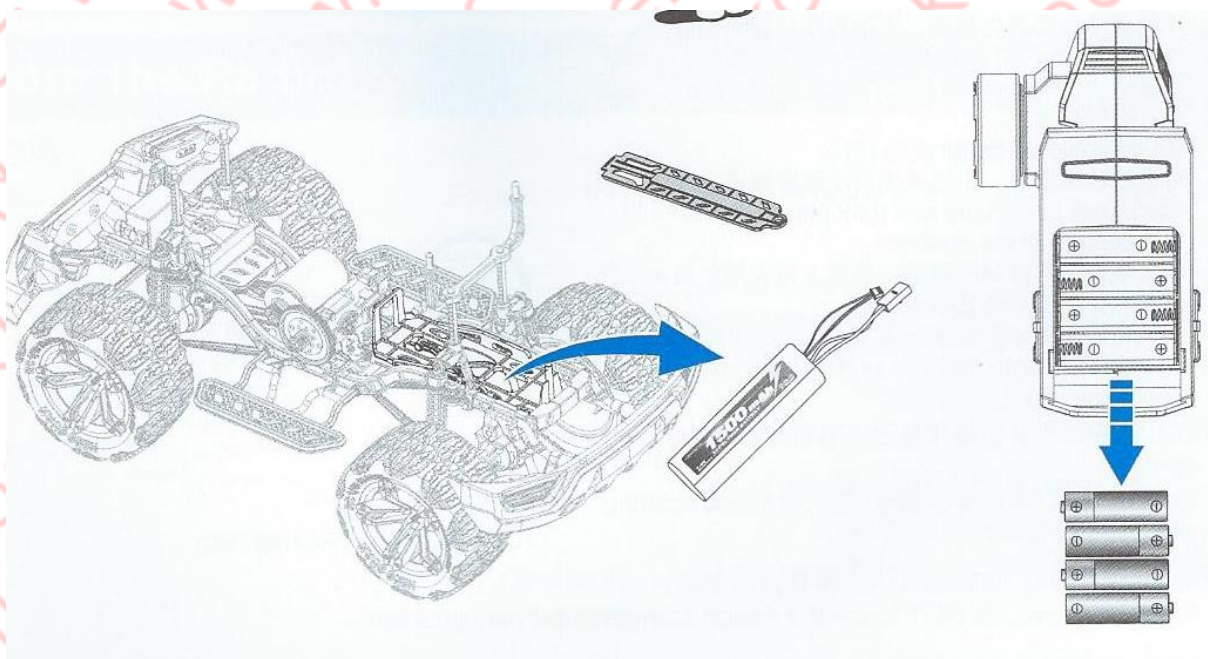


Nevystavujte rc-model přímému slunečnímu světlu, vysokým teplotám a vlhkosti.

Model používejte pouze na volném prostranství, kde je dostatek místa na jeho ovládání a nehrozí kolize s lidmi, nebo jinou překážkou, jako jsou veřejné cestní komunikace, děti, skupiny lidí, nebo v uzavřené místnosti s omezeným prostorem, aby nedošlo k poškození zdraví, nebo škodám na majetku.


Vždy se před jeho použitím ujistěte, že je baterie rc-modelu a dálkového ovládání plně nabitá. V případě, že jsou baterie vybity, hrozí ztráta kontroly nad modelem, případně jeho poškození, nebo ztrátě, nebo může způsobit nehodu.

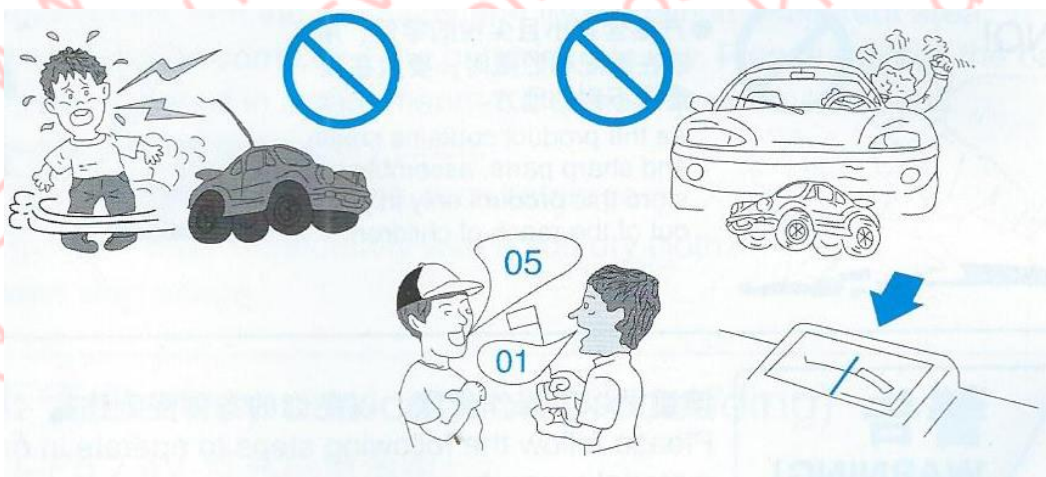


Mějte na paměti, že lidé ve Vašem okolí můžou také ovládat nějaký model a proto nikdy nesdílejte Vaši rádiovou frekvenci s jiným zařízením. V případě, že si nejste jisti funkcemi modelu, nebo jeho správným ovládáním, okamžitě ukončete jeho používání. Do doby, než potíže s modelem vyřešíte, dále jej nepoužívejte, aby nedošlo k úrazu, nebo nehodě.

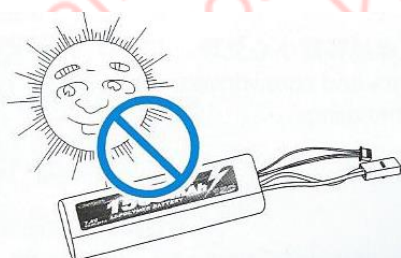

禁止(PROHIBITED)

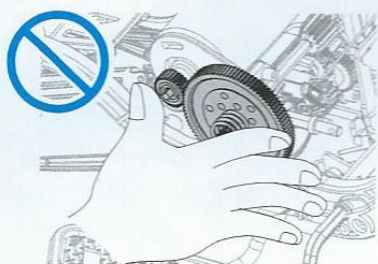

禁止(PROHIBITED)

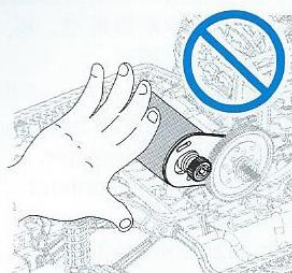

禁止(PROHIBITED)

Řádně zabezpečte baterii, použitá baterie musí být zlikvidována s ohledem na životní prostředí. Nenabíjete baterie, které svou konstrukcí nejsou určeny k dobíjení.


Nevhazujte baterie do ohně, nebezpečí exploze.

Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí. V případě, že došlo ke kontaktu očí s elektrolytickou tekutinou z baterie, okamžitě vyhledejte pomoc lékaře. Nevkládejte prsty, vlasy, nebo jiné předměty do rotujících částí.


Po ukončení používání modelu se nedotýkejte motoru, nebezpečí popálení.

Obsah balení

■ 车壳(以实际产品为准)
Body (To the actual product)

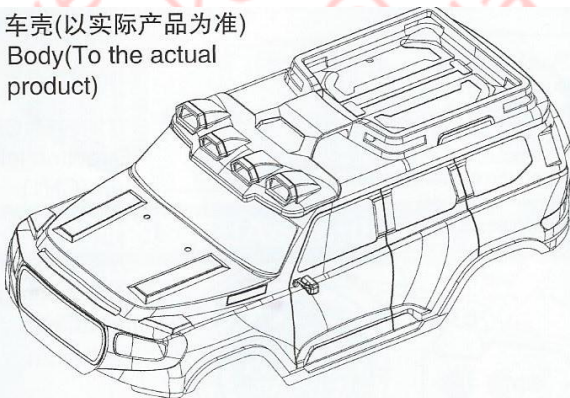


■ 底盘(以实际产品为准)
Chassis (To the actual product)

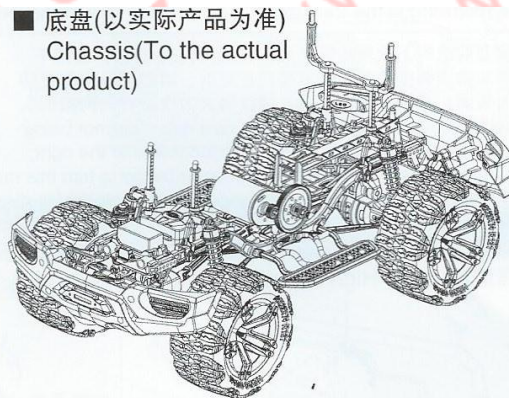


■ 遥控器
Transmitter



■ 7.4V 1500 mAh 大倍率锂电池
7.4V 1500 mAh Large power
Li-Po battery

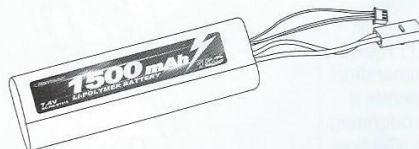

■ 充电器
Charger

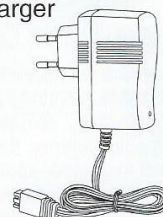


Body to the actual product – tělo rc-modelu v příslušné verzi modelu

Transmitter- dálkové ovládání

Chassis to the actual product- šaši v příslušné verzi modelu

7.4 V 1500 mAh large power Li-Po battery- vysokokapacitní baterie

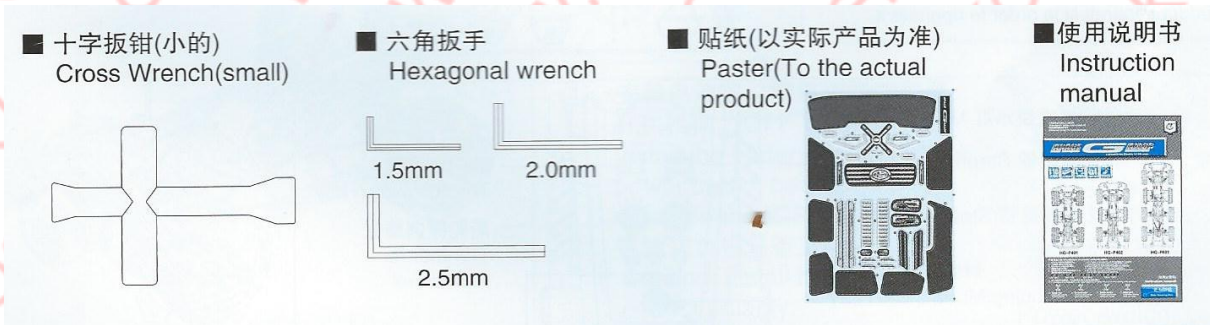

Cross wrench small- malý křížový montážní klíč

Screwdriver- šroubovák

Paster to the actual prудuct- aršík s nálepkami aktuálního produktu

Instruction manual- uživatelská příručka

Popis zapojení rc-modelu

Power switch- vypínač


Export of the motor (blue color is the negative polarity) –

koncovka pro zapojení motoru, modrý kabel znamená mínusovou polaritu

CH1 export- výstup CH1

CH4export- výstup CH4

Power input- vstup napětí

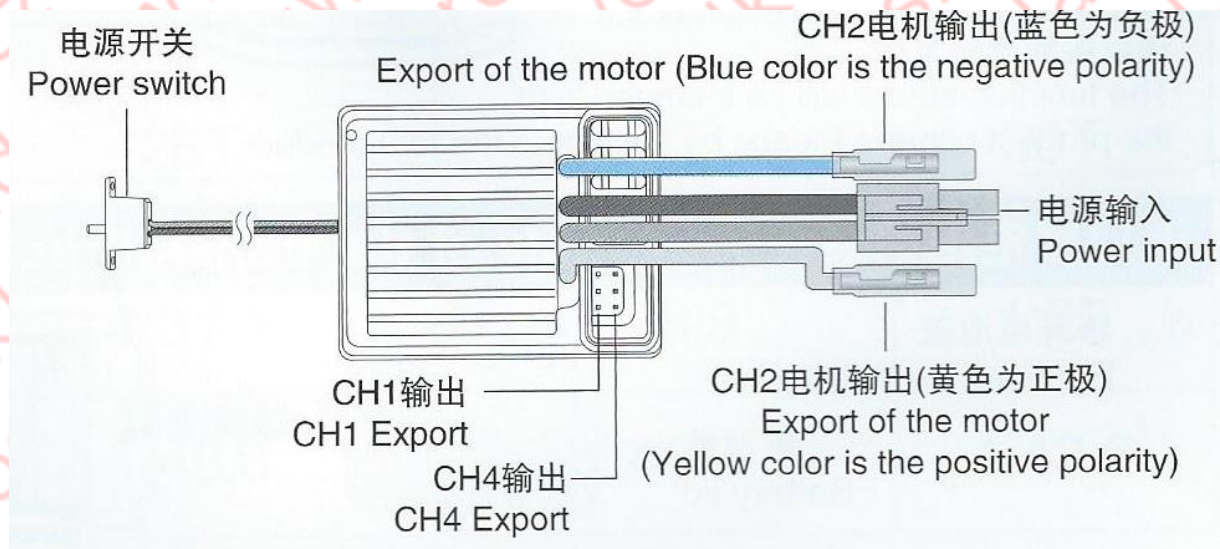

Export of the motor (yellow color is the positive polarity) –


koncovka pro zapojení motoru, žlutý kabel znamená plusovou polaritu

Frekvenci mezi dálkovým ovládáním a rc-modelem navážete tak, že zapnete nejprve rc-model a následně dálkové ovládání, které se k modelu automaticky připojí pomocí rádiové frekvence v průběhu 5 sekund.

Dobržte schéma zapojení řídicí jednotky.

Popis dálkového ovládání

Pro správné ovládání rc-modelu je nutné se důkladně seznámit s funkcemi dálkového ovládání.

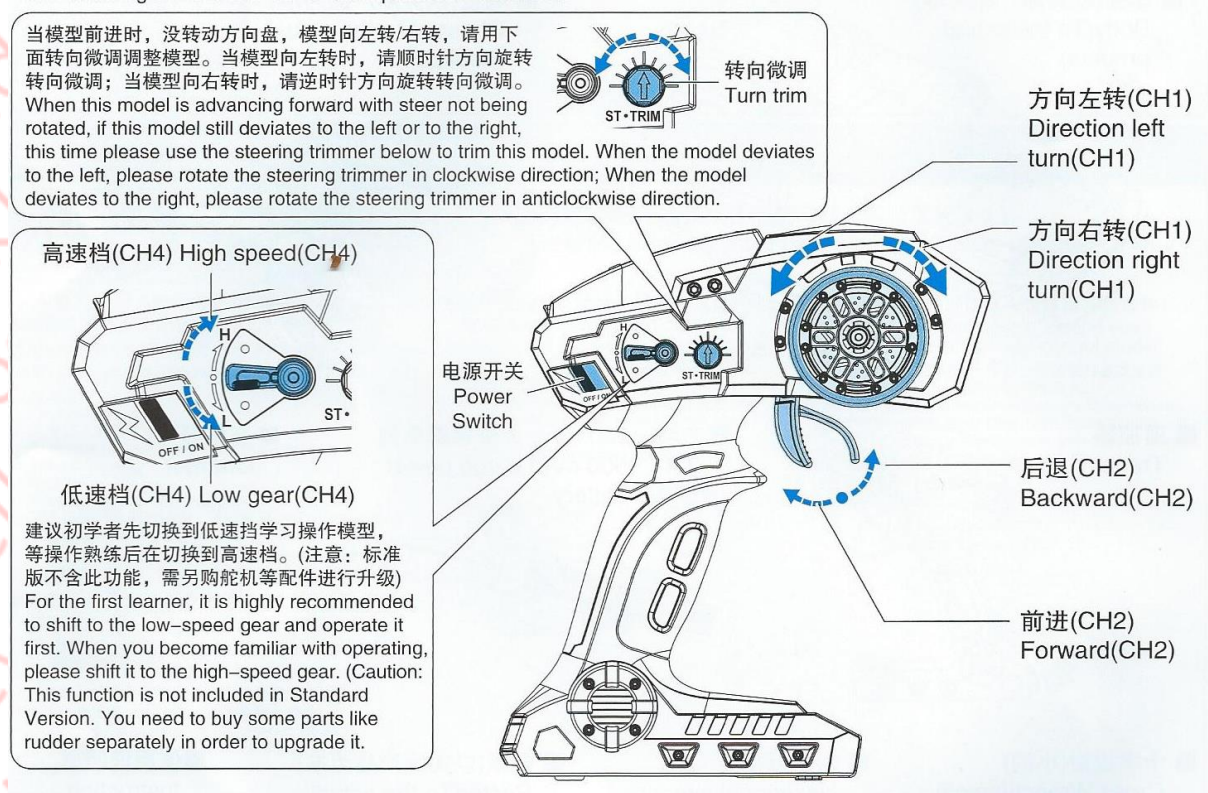

V případě, že se rc-model při pohybu směrem vpřed odchyluje od rovného směru, upravte jeho pohyb pomocí funkce Turn trim- citlivé nastavení zabočení vlevo a v pravo.

High speed- vysoká rychlost

Low speed- nízká rychlost

Pro začátečníka je vhodné nastavit rychlost pomocí přepínače do polohy

low speed- nízká rychlost. Při znalosti funkcí model a zvládnutí jeho ovládání je možné jej ovládat v režimu **high speed-** vysoká rychlost.

Steering rate knob- kolečko řízení

Power switch- vypínač


Turn trim- citlivá úprava zabočení

Direction left turn- zabočení vlevo

Direction right turn- zabočení vpravo

Brake/Backward- brzda a pohyb vzad

Forward- pohyb vpřed

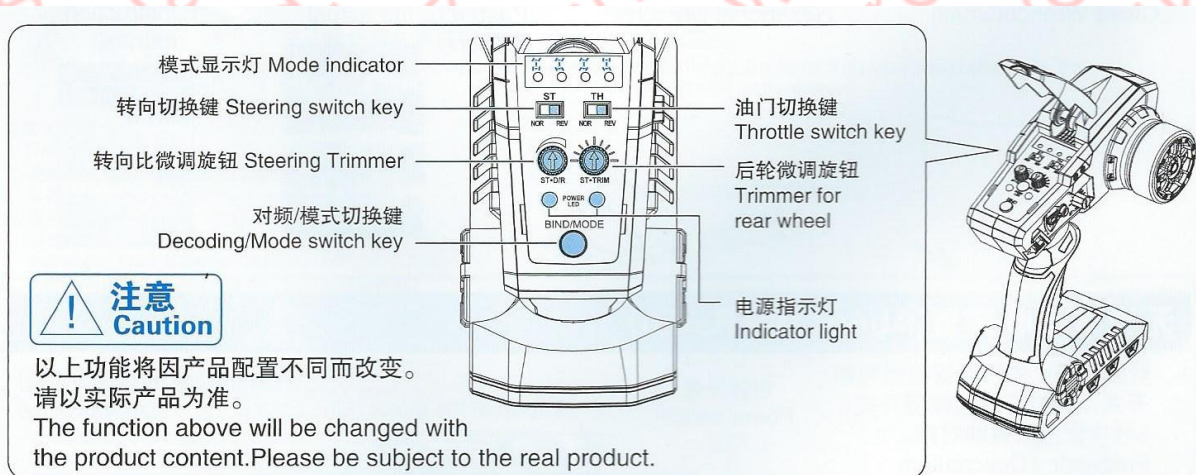


遥控器电池的装配(Assembly of the transmitter battery)

①、移开电池盖

Remove the battery lid

电池盖
Battery lid

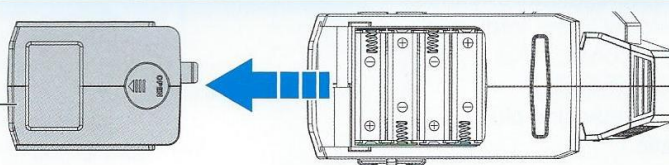

Mode indicator- přepínání režimu

Steering switch key- přepínání rychlosti

Steering trimmer- citlivé nastavení řízení


Decoding / mode switch key- tlačítko pro navázání rádiové spojení a přepínání režimu

Throttle switch key- přepínání ovládání pravou a levou rukou


Trimmer for rear wheel- citlivé nastavení zadních kol

Indicator light- kontrolka

②、如图所示，装入4粒AA号碱性电池。并注意电池正负极是否正确装入。
Load 4 AA-size alkaline batteries as shown in the illustration. Caution: install batteries with correct polarity.

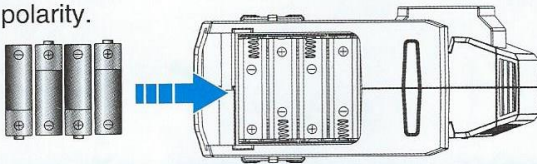

③、如图所示合上电池盖。
Replace the lid as shown.

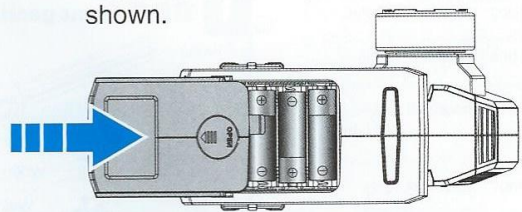


Caution: Install batteries with correct polarity. Upozornění: při instalaci baterii dbejte na správnou polaritu.

Vložte 4 AA alkalické baterie jak je uvedeno na obrázku. Zasuňte kryt baterie ve směru šipky.

Remove the battery lid- odejměte kryt baterie

Battery lid- kryt baterie

Vložení baterie do rc-modelu

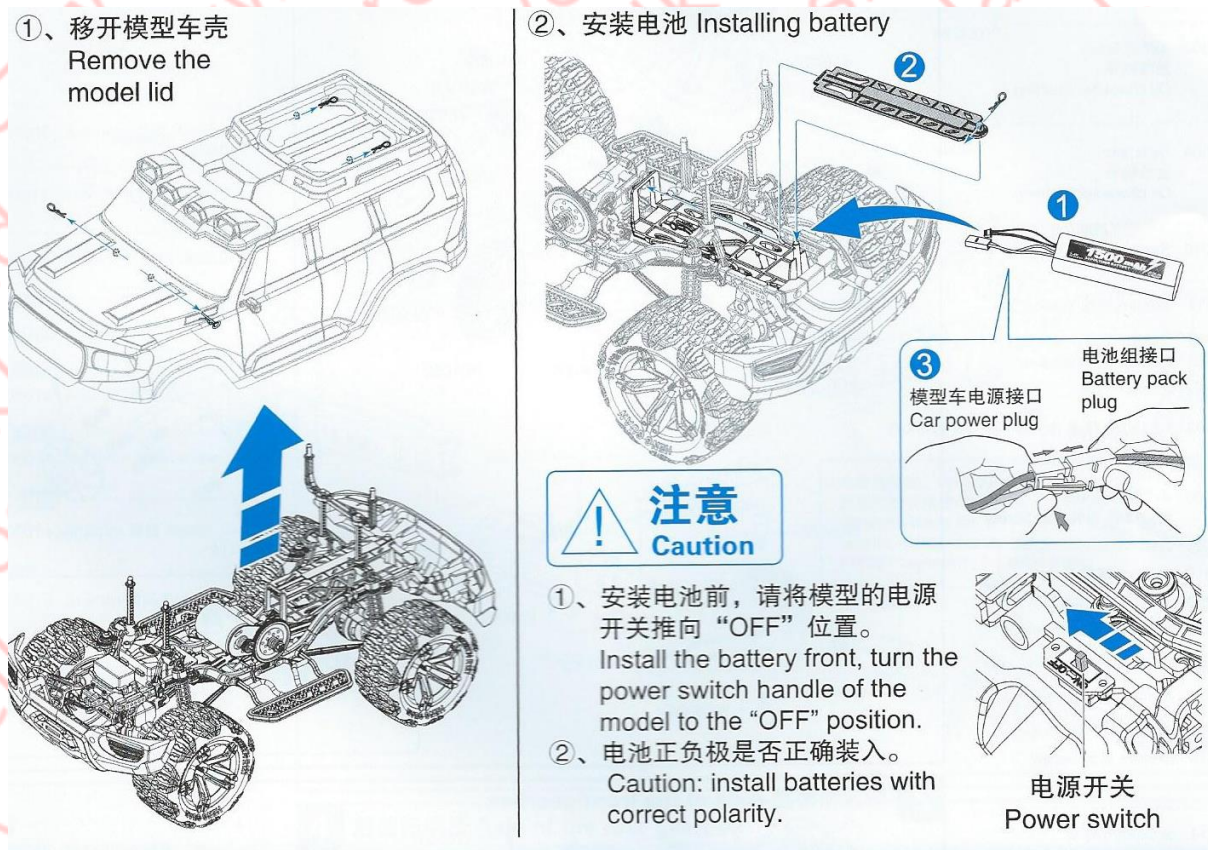

Remove the model lid- uvolněte karoserii

Installing battery- instalace baterie

Car power plug- koncovka rc-modelu

Battery pack plug- koncovka baterie

Caution- upozornění

Intall the battery front, turn the power switch handle on the model to the OFF position- před instlací baterie ve směru šipky se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF / vypnuto.

Caution: install batteries with correct polarity.- upozornění, vložte baterie a dodržujte správnou polaritu

Power switch- vypínač

Gear type- Typ převodů

Transmission ratio- poměr převodů


Teeth number of the motor gear- počet zubů ozubeného kola převodu

传动比 Transmission ratio	电机齿轮齿数 Teeth number of the motor gear	26T	28T	30T
		档位类型 Gear type		
H档(高速档): Gear H (High-speed gear):		1:31.1	1:28.9	1:27
L档(低速档): Gear L (Low-speed gear):		1:49.8	1:46.3	1:43.2

Gear H- high speed gear- ozubené kolo vysoké rychlosti

Gear L- low speed gear- ozubené kolo nízké rychlosti.


Osa přední části převodovky

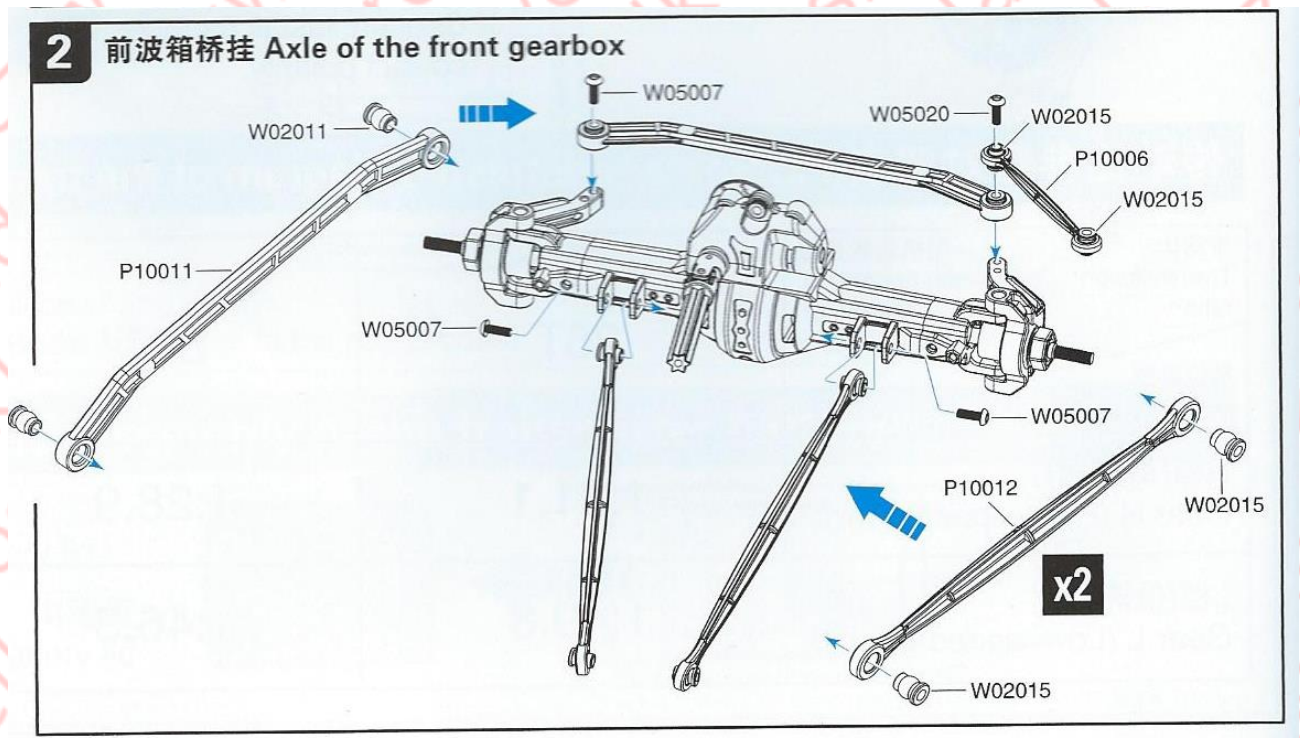


Zadní část převodovky

When reequip the six wheels, please replace the P10051 brake with drive shaft- před dokončením montáže šesti kol, nahrad'te P10051 brzdu za převodový hřídel


3 后波箱 Rear gearbox

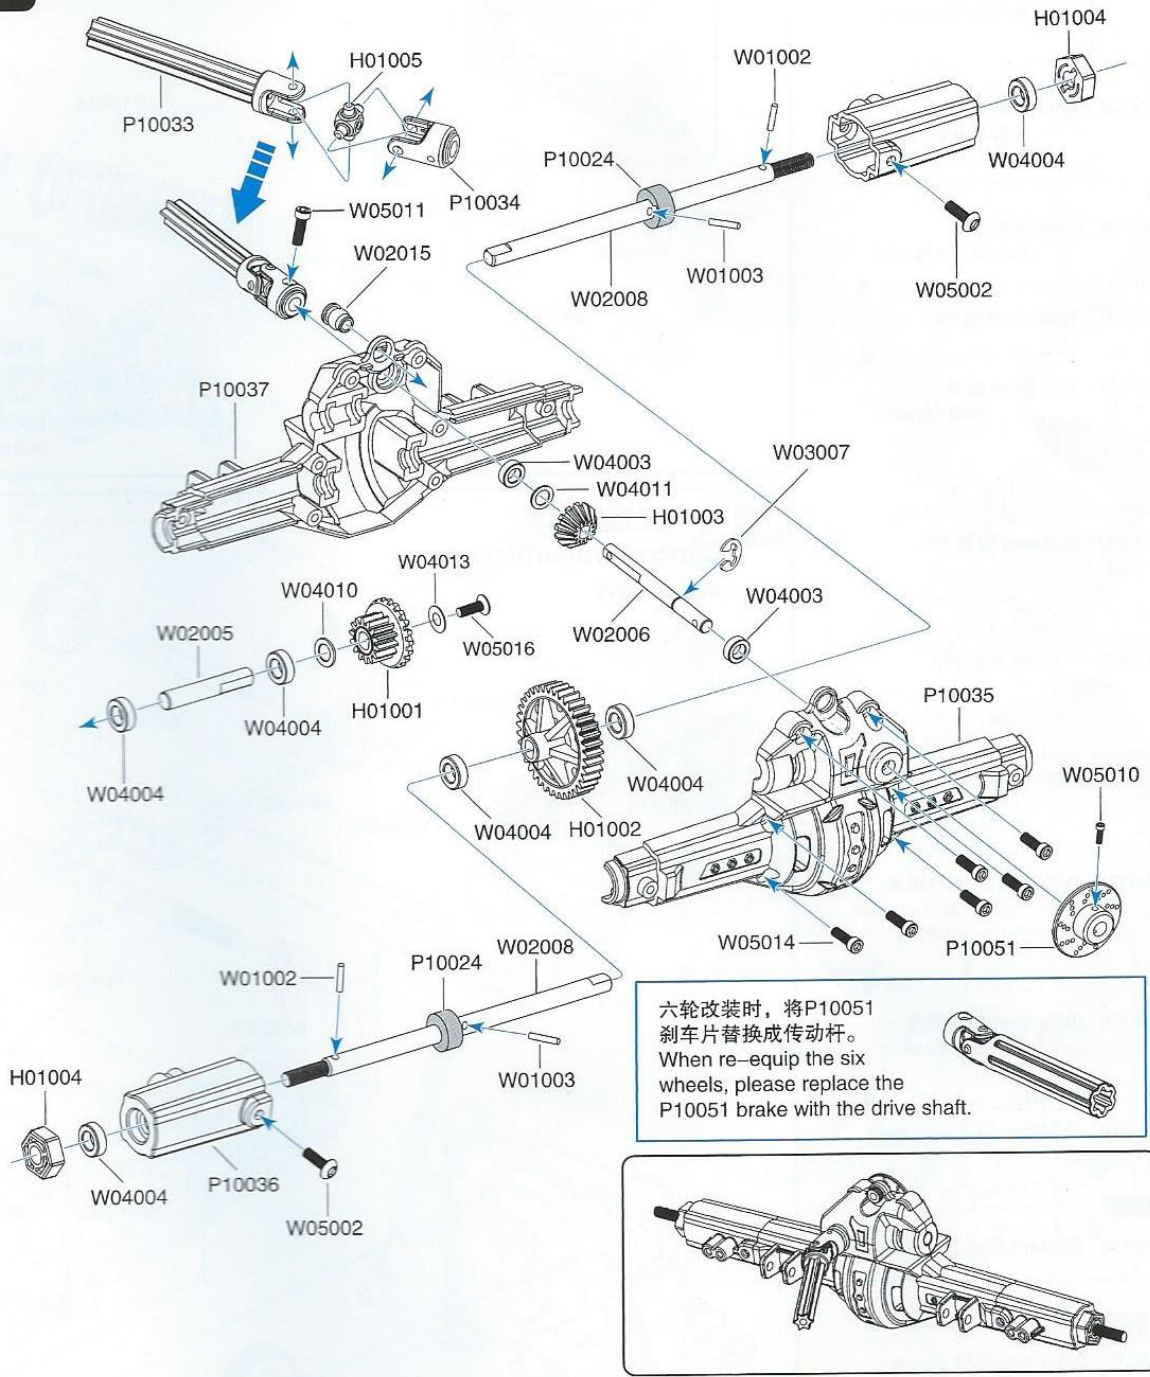

Osa zadní části převodovky

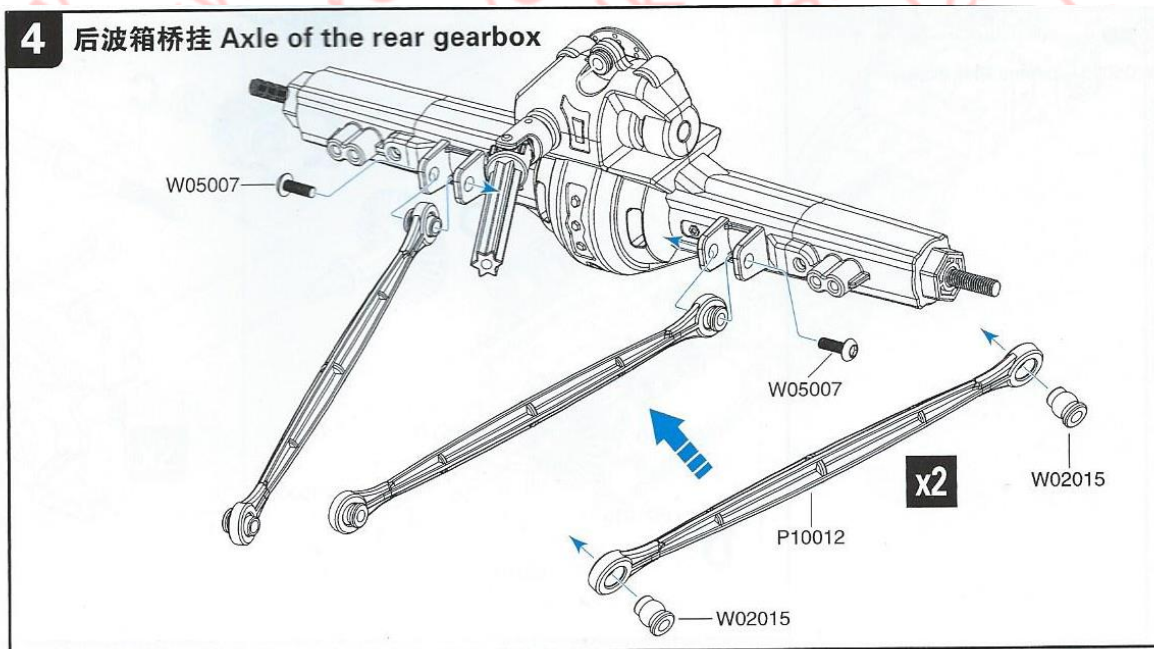


Kompletace tlumiče

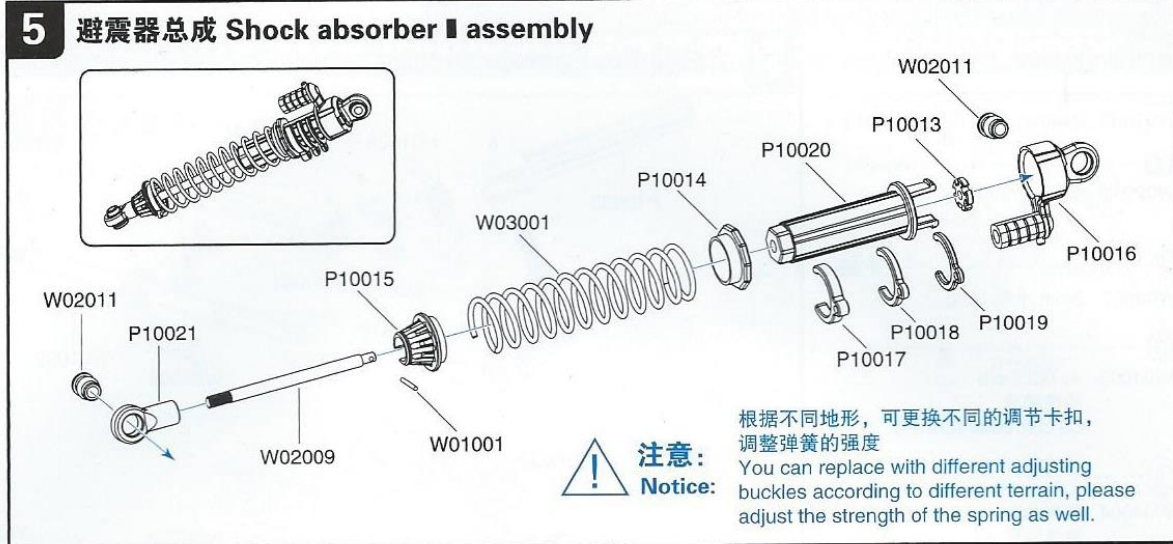

Pro různé druhy terénu můžete změnit tuhost tlumiče a rozsah pohybu pružiny pomocí několika půlkruhů.

Kompletace převodovky




6 中央变速器总成 Central transmission assembly

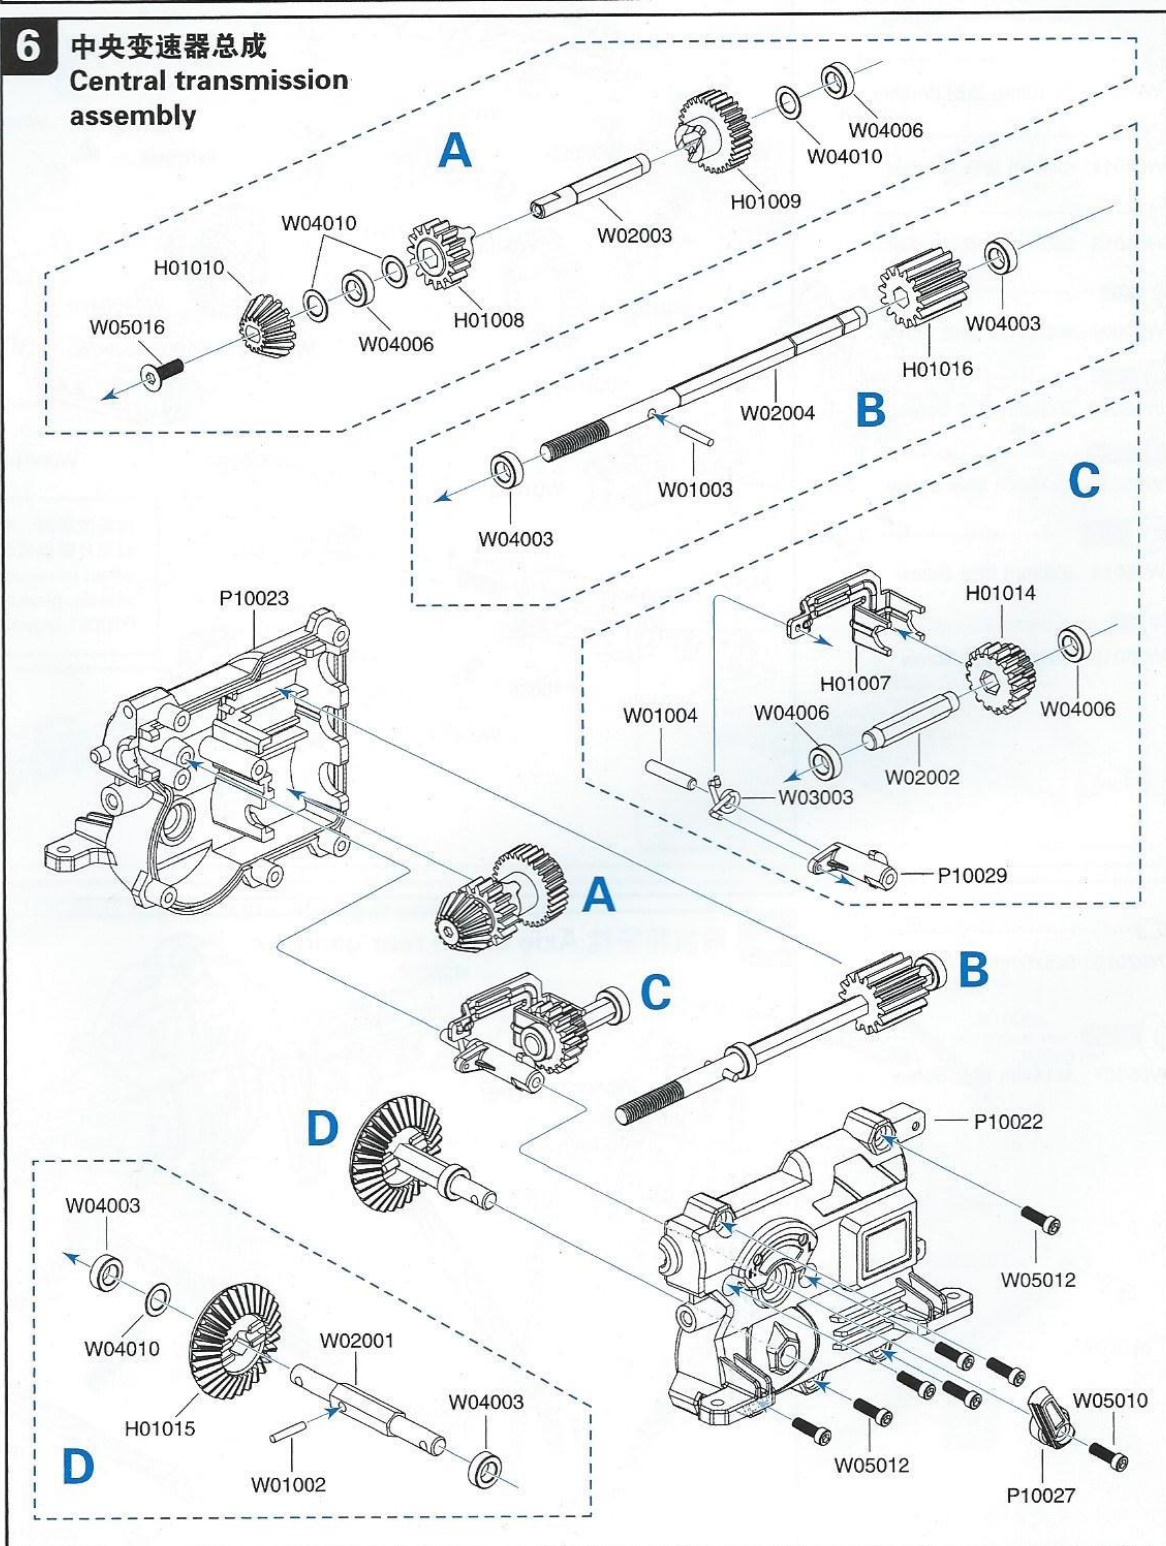


Kompletace šasi 1

-  2
W05003 2.6X10mm 螺丝 Screw
-  2
W05004 2.6x15mm 螺丝 Screw
-  5
W05007 3X14mm 螺丝 Screw
-  1
W05010 2X8mm 螺丝 Screw
-  4
W05018 2.6X12mm 螺丝 Screw
-  1
W05019 3X12mm 螺丝 Screw


7 底盘组装1 Chassis assembly 1

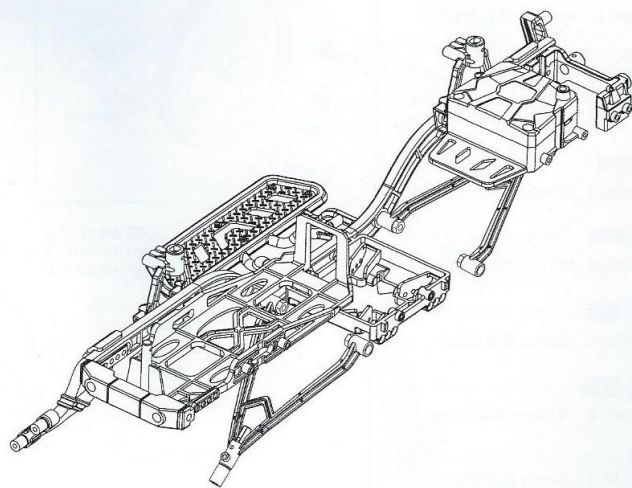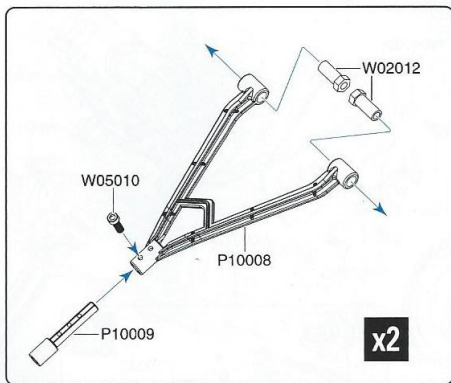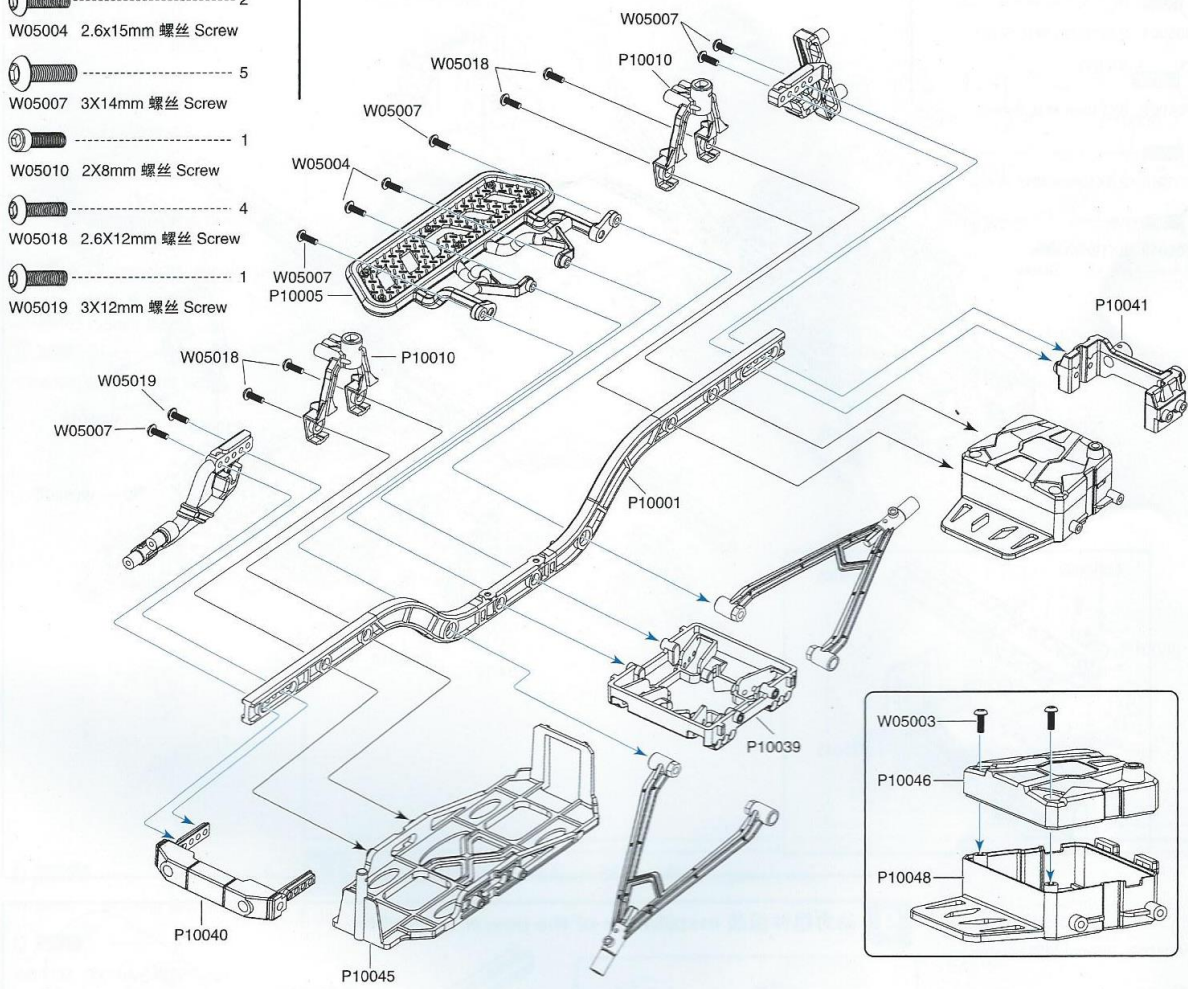

Kompletace šasi 2

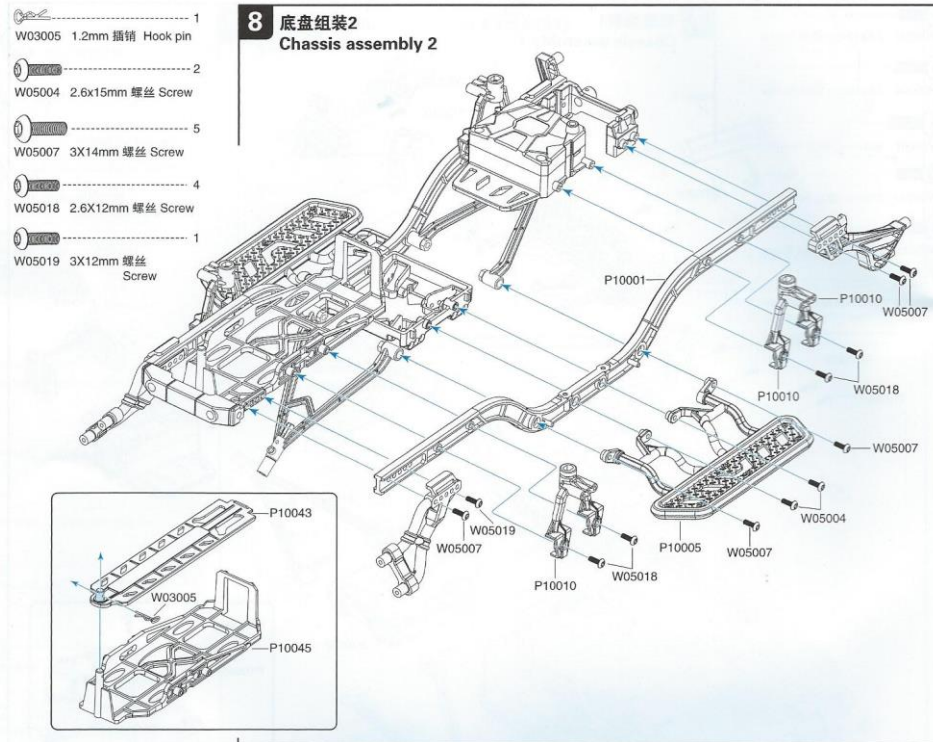

Instalace motoru

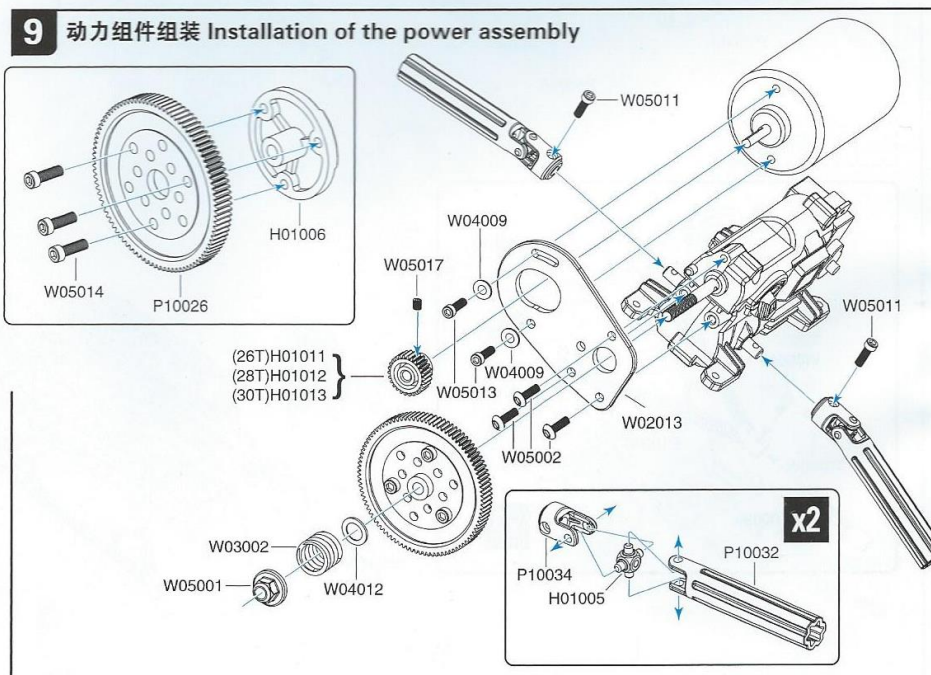

Instalace převodovky

10 安装中央变速器
Installation of the central transmission

升级版 Upgraded version

W05002 2.6X8mm 螺丝 Screw
 W05003 2.6X10mm 螺丝 Screw
 W05009 2X6mm 螺丝 Screw
 W05018 2.6X12mm 螺丝 Screw

升级版 Upgraded version

W04013 2x5mm 垫圈 Washer
 W05009 2X6mm 螺丝 Screw

W05018
 W04013
 W05009
 P10030
 W04013
 W05009
 W03004
 W05003
 W05002
 P10007
 W05003
 W05009
 P10038

Kompletace skříně přední části převodovky

11 安装前波箱 (Installation of the front gearbox)


W05005 2.6X18mm 螺丝 Screw
 W05007 3X14mm 螺丝 Screw

W05005
 W05007
 W05015
 W05007
 W05015
 W05005


升级版 Upgraded version

W05015 2.6X20mm 螺丝 Screw

Kompletace zadní části skříně převodovky

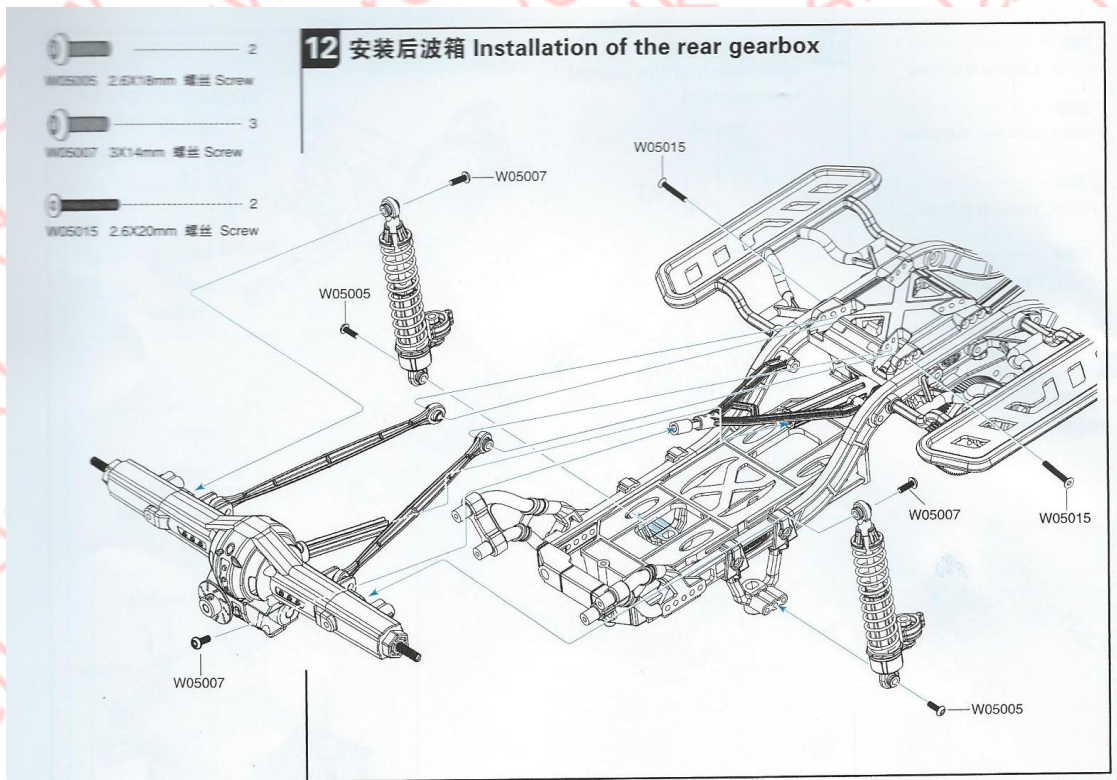


4 x 4 dokončená montáž převodovky na šasi

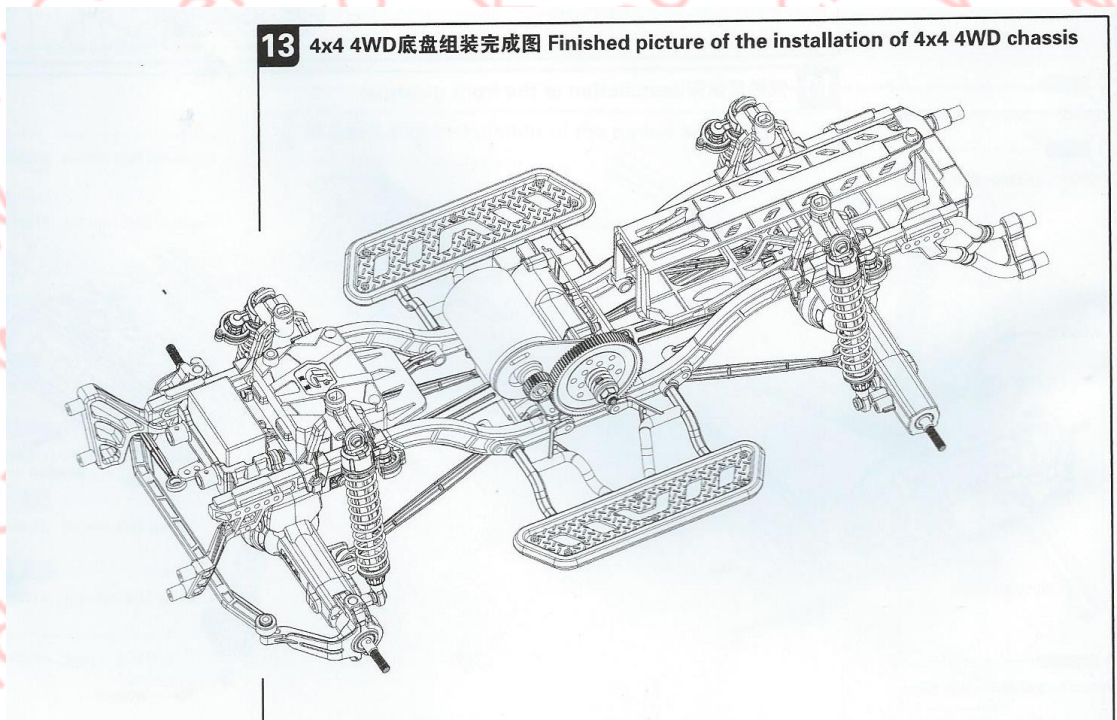


6 x 6 kompletace převodovky


6x6 6WD底盘部件组装图(6x6 6WD batholith parts assembly diagram)

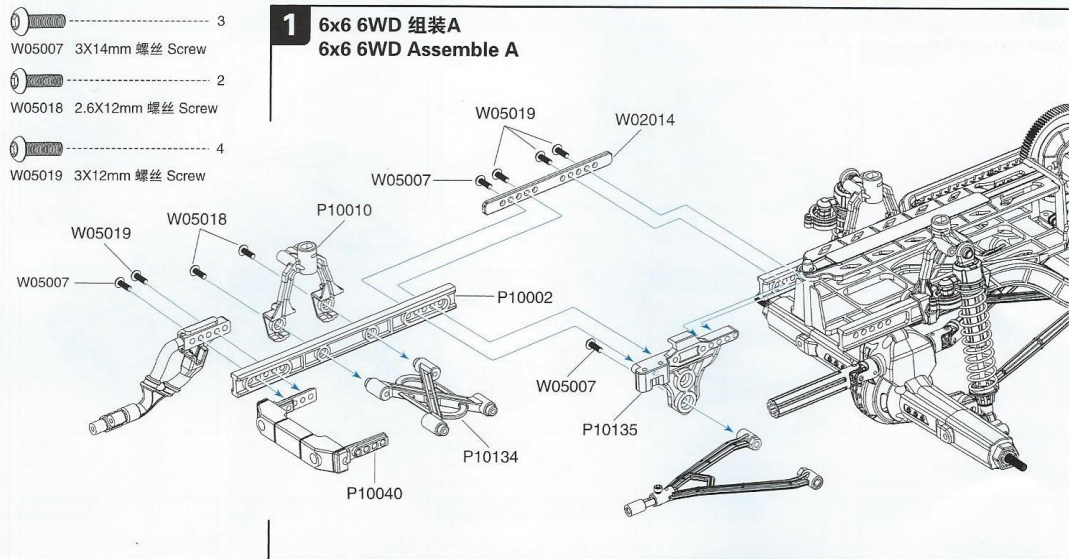

6 x 6 kompletace převodovky B

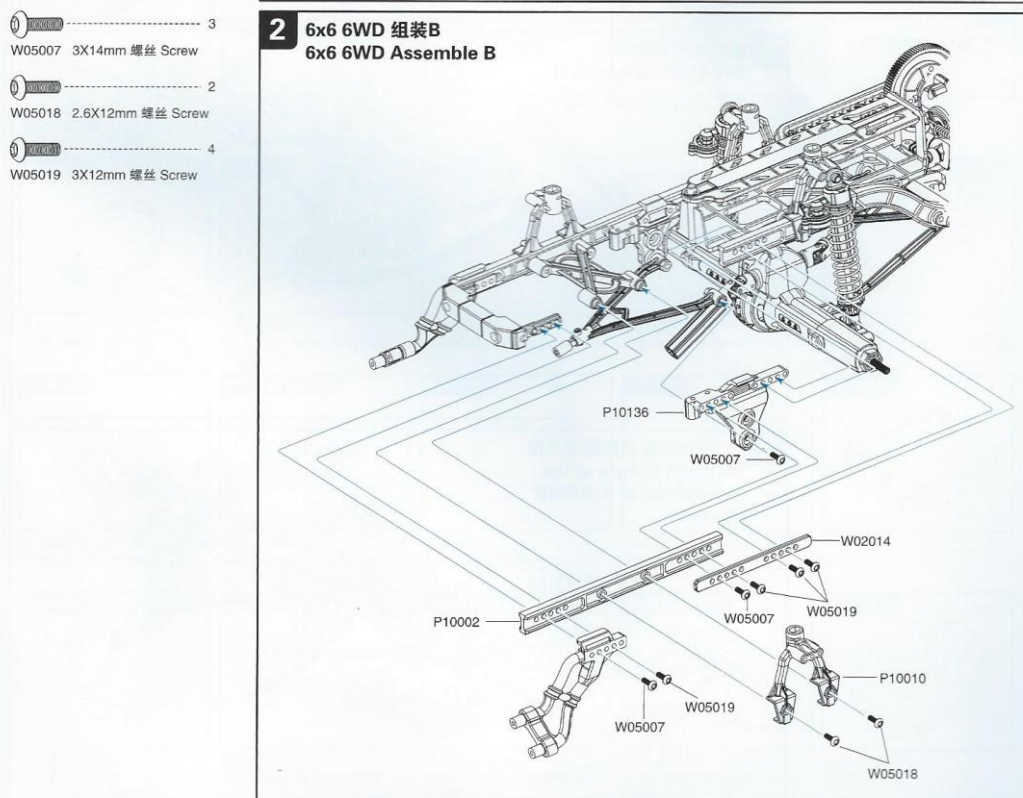


6 x 6 kompletace převodovky C a D

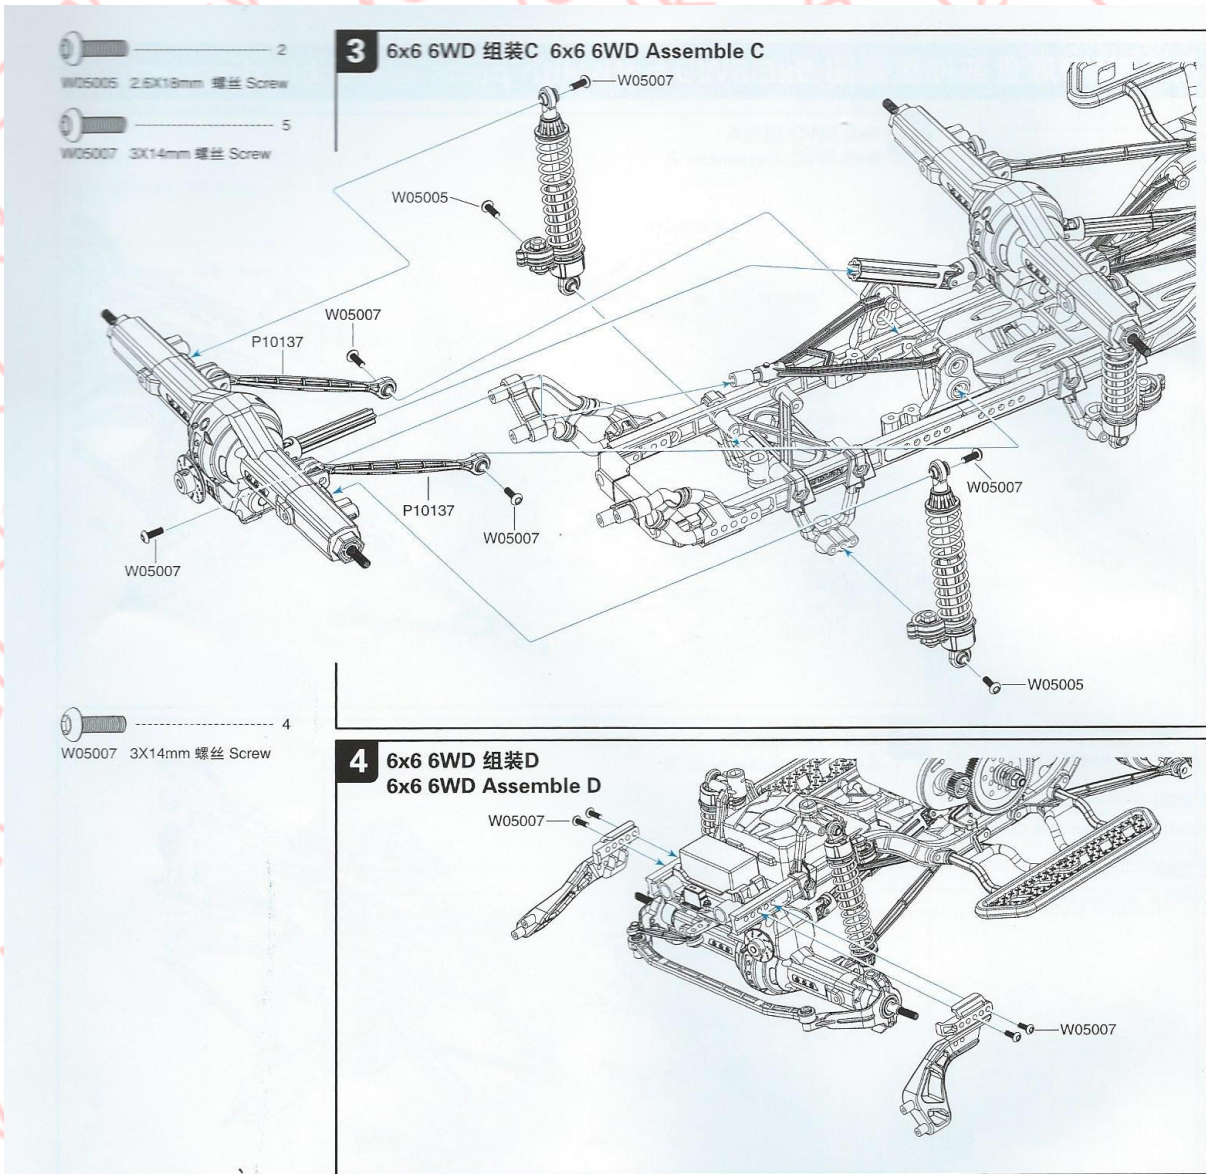

6 x 6 视角 变速箱安装在车架上

5 6x6 6WD 底盘组装完成图
Finished picture of the
installation of 6x6 6WD
chassis

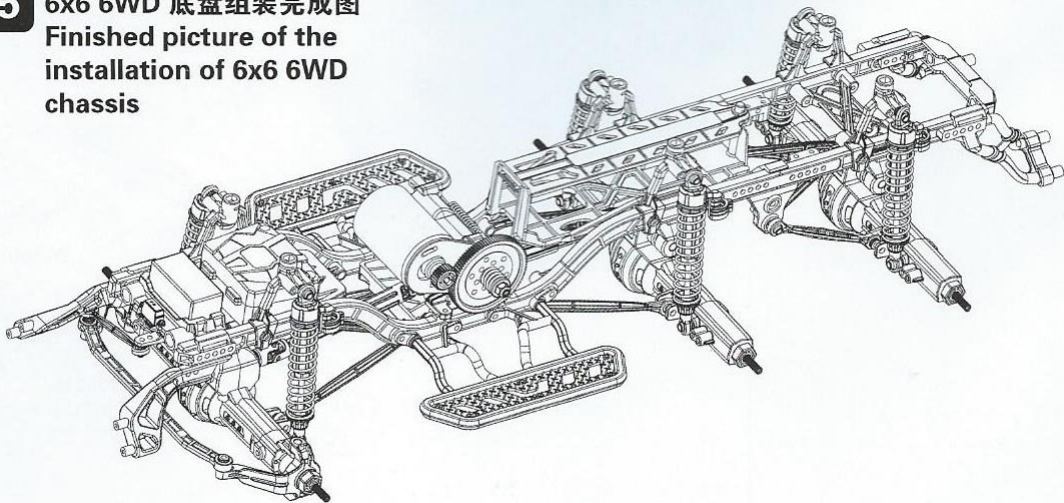

Seznam dílů

<p>P10001</p> 	<p>P10002</p> 	<p>P10003</p> 	<p>P10004</p> 
<p>主桥架 Main axle bracket</p>	<p>桥架加长连杆 Added length of connecting rod for the axle bracket</p>	<p>万向节 Gimbal</p>	<p>万向接头 Universal connecting end</p>
<p>P10005</p> 	<p>P10006</p> 	<p>P10007</p> 	<p>P10008+009</p> 
<p>脚踏板 Pedal</p>	<p>转向拉杆 Steering pulling rod</p>	<p>转向舵机摇臂 Rocking arm of the steering rudder</p>	<p>前后波箱支架+连接柱 Brackets of the front and rear gearbox +connecting column</p>
<p>P10010</p> 	<p>P10011</p> 	<p>P10012</p> 	<p>P10017+018+019</p> 
<p>避震支架 Bracket of the shock absorber</p>	<p>转向连杆 Steering connecting rod</p>	<p>连杆 Connecting rod</p>	<p>避震调节卡扣套装 Shock-absorption & adjusting buckle set</p>
<p>P10022+023</p> 	<p>P10024</p> 	<p>中央变速器外壳 Outer shell of central transmission</p>	<p>轮轴卡套 Axle sleeve</p>

Main axle bracket- nosník hlavní osy

Added length of connecting rod for the axle bracket- prodloužený spojovník nosníku

Gimbal- spojovník pro volné uchycení

Universal connecting end- univerzální koncovka

Pedal- pedál

Steering pulling rod- tyč řízení

Rocker arm of the steering rudder- výkyvné rameno řízení

Brackets of the front and rear gearbox plus connecting column- nosníky přední a zadní části převodovky s přípojkou

Bracket of the shock absorber- půlkruh nastavení tuhosti tlumiče


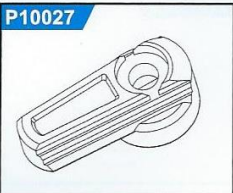
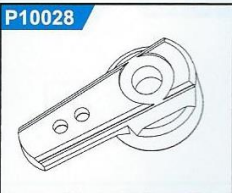
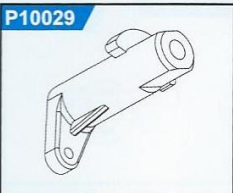
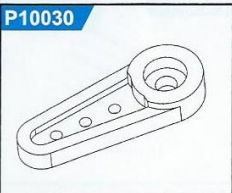
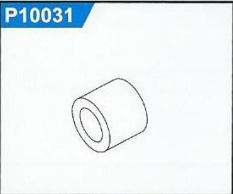
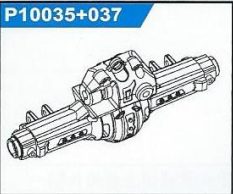
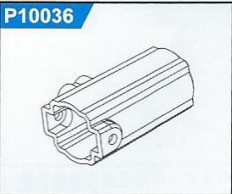
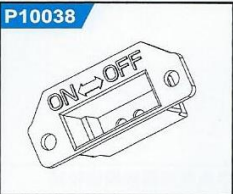
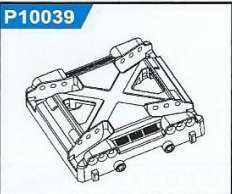
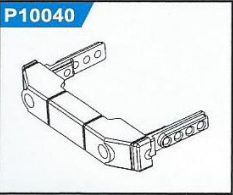
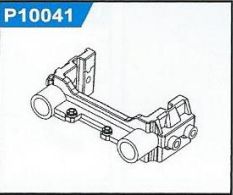

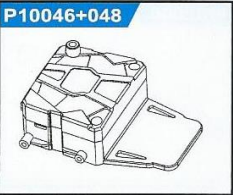
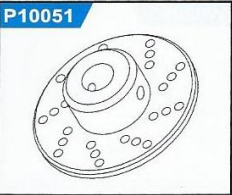
Steering connecting rod- spojovník řízení

Connecting rod- spojovník

Shock absorption and adjusting buckle set- set pro nastavení tuhosti tlumiče

Outer shell of central transmission- obal střední části převodovky

Axle sleeve- obal osy

 <p>P10026 主齿轮 Main gear</p>	 <p>P10027 手动换挡臂 Manual gear-shifting arm</p>	 <p>P10028 自动换挡臂 Automatic gear-shifting arm</p>	 <p>P10029 换挡臂支柱 Support of gear-shifting arm</p>	 <p>P10030 换挡舵机摇臂 Rocking arm of gear-shifting rudder</p>
 <p>P10031 主齿轮固定柱 Fixed column of the main gear</p>	 <p>P10035+037 前后波箱外壳 Outer shell of front and rear gearbox</p>	 <p>P10036 后波箱接头 Joint of the rear gearbox</p>	 <p>P10038 开关座 Switch seat</p>	 <p>P10039 底座 Base</p>
 <p>P10040 防撞支架固定件 Fastener of the anti-collision bracket</p>	 <p>P10041 舵机固定座 Fixing seat of the rudder</p>	 <p>P10043+045 电池压条+电池架 Battery press bar+Battery bracket</p>	 <p>P10046+048 接收盒外壳 Outer shell of the receiving case</p>	 <p>P10051 刹车片 Brake</p>

Main gear- hlavní ozubené kolo

Manual gear shifting arm- přepínače pro manuální řízení převodů

Automatic gear shifting arm- přepínač pro automatické řízení převodů

Support of gear shifting arm- podpůrná část řízení převodů

Rocking arm of gear shifting rudder- výkyvné rameno řízení převodů

Fixed column of the main gear- kruh pro uchycení hlavního převodu

Outer shell of front and rear gearbox- vrchní část přední a zadní části převodovky

Joint of the rear gearbox- kloub zadní části převodovky

Switch seat- sedlo vypínače

Base- základna


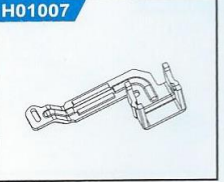

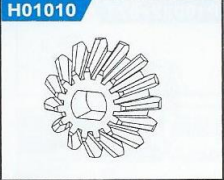

Fastener of the anti-collision bracket- konstrukce pro upevnění nárazníku

Fixing seat of the rudder- sedlo směrového kormidla

Battery press bar and battery bracket- kryty a úchyty baterie

Outer shell of the receiving case- vrchní kryt přijímače

Base- základna

 <p>P10134 桥梁扩展加强板 Extensible reinforcing plate of the axle ratchet</p>	 <p>P10135+136 桥梁扩展固定座(R+L) Extensible fixing seat of axle ratchet(R+L)</p>	 <p>P10137 扩展连杆 Extensible connecting rod</p>	 <p>H01001 台阶伞齿 Stair bevel gear</p>	 <p>H01002 车轮传动大齿 Wheel drive gear</p>
 <p>H01003 小伞齿(13T) Small bevel gear (13T)</p>	 <p>H01004 接合器 Adapter</p>	 <p>H01006 主齿轮座 Main gear seat</p>	 <p>H01007 换挡齿轮活动架 Movable bracket for shift gear</p>	 <p>H01008 高速档齿轮 High-speed gear</p>
 <p>H01009 低速档齿轮 Low-speed gear</p>	 <p>H01010 小伞齿(15T) Small bevel gear (15T)</p>	 <p>HG-26T.28T.30T 26T+28T+30T 马达齿轮套装 Motor gear set</p>	 <p>H01014 换挡齿轮 Shift gear</p>	 <p>H01015 大伞齿 Big bevel gear</p>

Extensible reinforcing plate of the axle racket- zpevňovací díl
konstrukce upevnění osy

Extensible fixing seat of axle racket R and L- prodloužené sedlo
pravé a levé strany osy

Extensible connecting rod- prodloužení přípojky tyče

Stair bevel gear- zkosený převod

Wheel drive gear- ozubené kolo hlavního převodu

Small bevel gear- malý zkosený převod

Adapter- nabíječka

Main gear seat- sedlo hlavního převodu

Movable bracket for shift gear- pohyblivý díl změny otáček převodu


High speed gear- ozubený převod vysoké rychlosti

Low speed gear- ozubený převod nízké rychlosti

Motor gear set- ozubená kola převodu točivého momentu motoru

Shift gear- ozubené kolo převodovky

Big bevel gear- velký zkosený převod

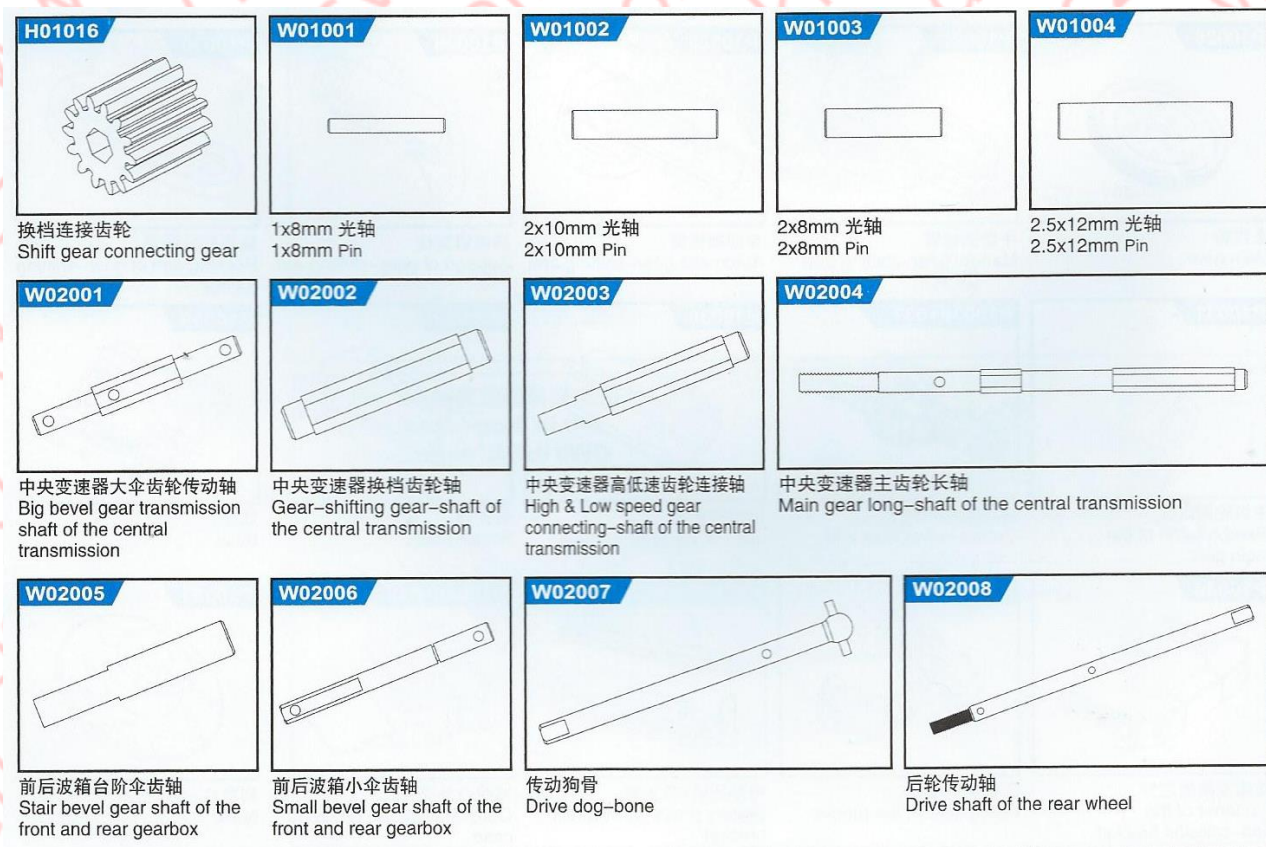

Shift gear connecting gear- ozubené kolo převodníku

1 x 8 mm pin - spona

2 x 10 mm pin - spona

2 x 8 mm pin - spona

2.5 x 12 mm pin – spona

Big bevel gear transmission shaft of the central transmission-

velký zkosený převod stř ední části řízení

Gear shifting gear shaft of the central transmission- High and low speed gear connecting shaft of the central transmission- přepínač vysoké a nízké rychlosti převodů
















Main gear long shaft of the central transmission- hlavní ozubený převod střední části řízení

Stair bevel gear shaft of the front and rear gearbox- zkosený díl pření a zadní části převodky

Small bevel gear shaft of the front and rear gearbox- malý zkosený díl pední a zadní části převodovky

Drive dog bone- tyč řízení

Drive shaft of the rear wheel- tyč točivého momentu zadní části kol

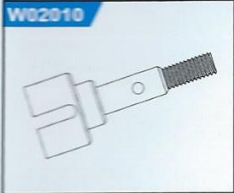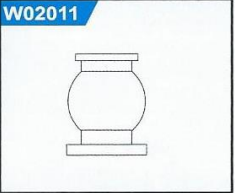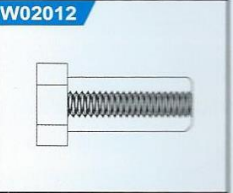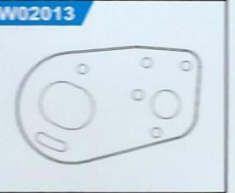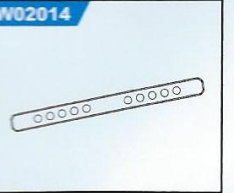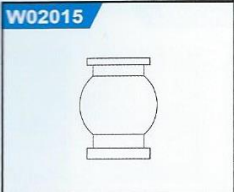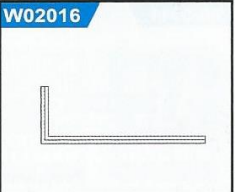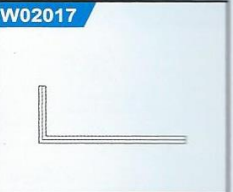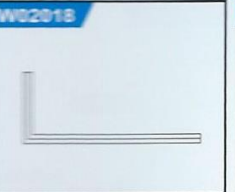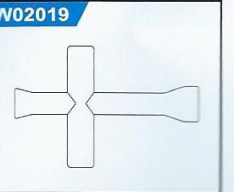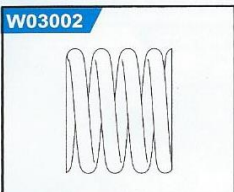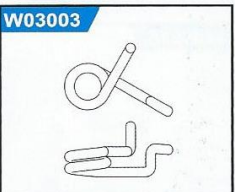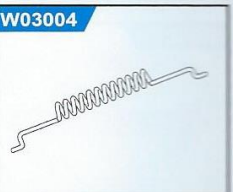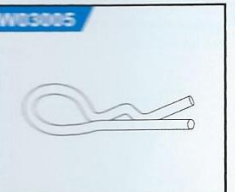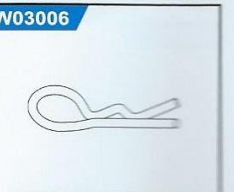 <p>W02010 传动接杯 Drive cup</p>	 <p>W02011 5x6x6mm 球头 5x6x6mm Ball caput</p>	 <p>W02012 六角台阶铜套 Hexagonal stair copper sleeve</p>	 <p>W02013 马达固定片 Fixed piece of the motor</p>	 <p>W02014 多轮扩展加强杆 Multi-wheel & extensible reinforcing staff</p>
 <p>W02015 5x5x6mm 球头 5x5x6mm Ball caput</p>	 <p>W02016 1.5mm 六角扳手 1.5mm hexagonal wrench</p>	 <p>W02017 2.0mm 六角扳手 2.0mm Hexagonal wrench</p>	 <p>W02018 2.5mm 六角扳手 2.5mm Hexagonal wrench</p>	 <p>W02019 十字扳钳 (小) Crossing wrench (small)</p>
 <p>W03002 离合压簧(需另购) Clutch pressing spring (Sold separately)</p>	 <p>W03003 中波箱档位扭簧 Gear twisting-spring of the middle gearbox</p>	 <p>W03004 中波箱变速拉簧(需另购) Transmission pulling spring of the middle gearbox (sold separately)</p>	 <p>W03005 1.2mm 车壳插销(大) 1.2mm bolt of the car shell (big)</p>	 <p>W03006 1.0mm 车壳插销(小) 1.0mm bolt of the car shell (small)</p>

Drive cup- osazení řízení

5x6x6 mm ball- spojovník kulatého tvaru

Hexagonal stair copper sleeve- šestihranný měděný ochranný obal

Fixed piece of the motor- uchycení motoru

Multi wheel and extensible reingorcing staff- nosník pro rozšíření nápravy o další kola

5x5x6 mm ball - spojovník kulatého tvaru

1.5 mm hexagonal wrench- šestihranný montážní klíč

2.0 mm wrench- šestihranný montážní klíč

2.5 mm wrench - šestihranný montážní klíč

Crossing wrench- small- křížový montážní klíč




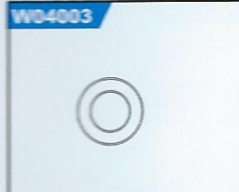

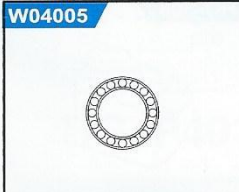



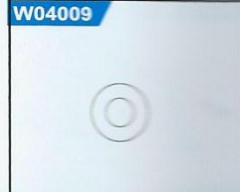
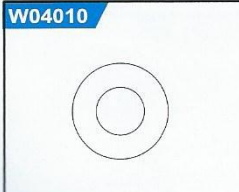
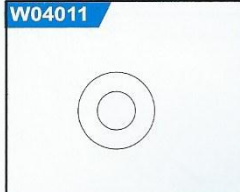
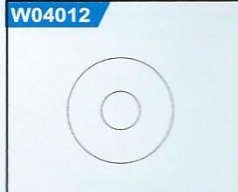


Clutch pressing spring- pružina přitlaku spojky

Gear twisting spring of the middle gearbox- pružina střední části převodovky

Transmission pulling spring of the middle gearbox- pružina přenosu točivého momentu střední část převodovky

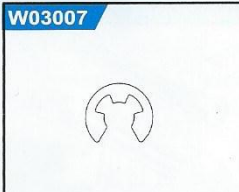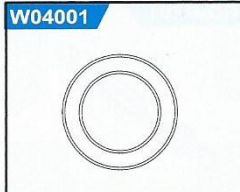1.2 mm bolt of the car shell big- spona ve tvaru R

2.0 mmbolt of the car shell- spona ve tvaru R

 W03007 3mm 卡环 3mm Ring	 W04001 8x12x3.5mm 油性轴承 8x12x3.5mm Oil character bushing	 W04002 4x7x2mm 油性轴承 4x7x2mm Oil character bushing	 W04003 4x7x2.5mm 油性轴承 4x7x2.5mm Oil character bushing	 W04004 5x9x3mm 油性轴承 5x9x3mm Oil character bushing
 W04005 8x12x3.5mm 滚珠轴承 8x12x3.5mm ball bearings	 W04006 4x7x2mm 滚珠轴承 4x7x2mm ball bearings	 W04007 4x7x2.5mm 滚珠轴承 4x7x2.5mm ball bearings	 W04008 5x9x3mm 滚珠轴承 5x9x3mm ball bearings	 W04009 3x6mm 垫圈 3x6mm Washer
 W04010 5x10mm 垫圈 5x10mm Washer	 W04011 4x8mm 垫圈 4x8mm Washer	 W04012 4x11mm 垫圈(需另购) 4x11mm Washer (sold separately)	 W04013 2x5mm 垫圈 2x5mm Washer	 W05001 4mm 法兰尼龙螺母 4mm Flanged nylon nut

3mm ring- prstenec

8x12x3.5 mm oil character brushing- olejový prstenec

4x7x2 mm oil character brushing- olejový prstenec

4x7x2.5 mm oil character brushing-- olejový prstenec

5x9x3mm oil character brushing-- olejový prstenec

8x12x3.5 mm ball bearing- kulovičové ložisko

4x7x2 mm ball bearing- kulovičové ložisko

4x7x2.5 mm ball bearing- kulovičové ložisko

5x9x3mm ball bearing- kulovičové ložisko

3x6 mm washer- podložka




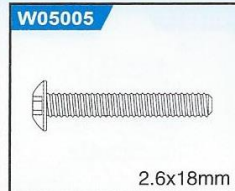
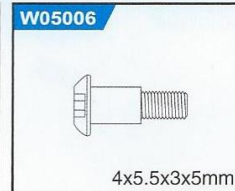
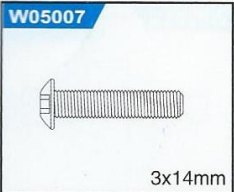



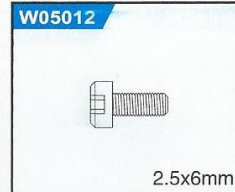
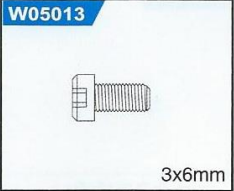




5x10 mm washer- podložka

4x8 mm washer- podložka

4x11 mm washer- podložka

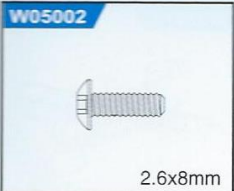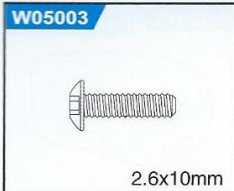2x5 mm washer- podložka

4 mm flanged nylon nut- nylonová koncovka

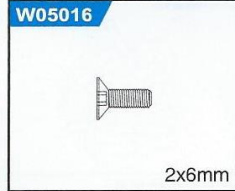 <p>W05002 2.6x8mm 内六角T头自攻螺丝 Inner hexagonal T-head self-tapping screws</p>	 <p>W05003 2.6x10mm 内六角T头自攻螺丝 Inner hexagonal T-head self-tapping screws</p>	 <p>W05004 2.6x15mm 内六角T头自攻螺丝 Inner hexagonal T-head self-tapping screws</p>	 <p>W05005 2.6x18mm 内六角T头自攻螺丝 Inner hexagonal T-head self-tapping screws</p>	 <p>W05006 4x5.5x3x5mm 内六角T头台阶螺丝 Inner hexagonal T-head sidestep screws</p>
 <p>W05007 3x14mm 内六角T头机牙螺丝 Inner hexagonal T-head machine screw</p>	 <p>W05009 2x6mm 内六角杯头机牙螺丝 Inner hexagonal socket head cup machine screw</p>	 <p>W05010 2x8mm 内六角杯头机牙螺丝 Inner hexagonal socket head cup machine screw</p>	 <p>W05011 2x10mm 内六角杯头机牙螺丝 Inner hexagonal socket head cup machine screw</p>	 <p>W05012 2.5x6mm 内六角杯头机牙螺丝 Inner hexagonal socket head cup machine screw</p>
 <p>W05013 3x6mm 内六角杯头机牙螺丝 Inner hexagonal socket head cup machine screw</p>	 <p>W05014 3x8mm 内六角杯头机牙螺丝 Inner hexagonal socket head cup machine screw</p>	 <p>W05015 2.6x20mm 内六角平头自攻螺丝 Inner hexagonal flat-head self-tapping screws</p>	 <p>W05016 2x6mm 内六角平头机牙螺丝 Inner hexagonal flat-head machine screws</p>	 <p>W05017 3x4mm 内六角钻粒螺丝 Inner hexagonal aiguille screw</p>

Inner hexagonal T-head self-tapping screws- vnitřní šestihranný samořezný šroub s T-hlavičkou

Inner hexagonal T-head self-tapping screw- vnitřní samořezný šestihranný šroub s T-hlavičkou

Inner hexagonal T-head self-tapping screw- vnitřní samořezný šestihranný šroub s T-hlavičkou

Inner hexagonal T-head self-tapping screw- vnitřní samořezný šestihranný šroub s T-hlavičkou

Inner hexagonal T-head self-tapping screw- vnitřní samořezný šestihranný šroub s T-hlavičkou

Inner hexagonal T-head machine screw- vnitřní šestihranný šroub s T-hlavičkou se závitem

Inner hexagonal socket head cup machine screw- vnitřní šestihranný šroub s hlavičkou

Inner hexagonal socket head cup machine screw- vnitřní šestihranný šroub s hlavičkou

Inner hexagonal socket head cup machine screw- vnitřní šestihranný šroub s hlavičkou

Inner hexagonal socket head cup machine screw- vnitřní šestihranný šroub s hlavičkou

Inner hexagonal socket head cup machine screw- vnitřní šestihranný šroub s hlavičkou


Inner hexagonal socket head cup machine screw- vnitřní šestihranný šroub s hlavičkou

Inner hexagonal flat head self tapping screw- vnitřní samořezný šestihranný šroub

Inner hexagonal flat head machine screw- vnitřní šestihranný šroub s plochou hlavičkou

Inner hexagonal socket head cup machine screw- vnitřní šestihranný šroub s plochou hlavičkou

Inner hexagonal aiguille srew- oboustranný šroub se závitem

head cup machine screw	head cup machine screw	Self-tapping screws	machine screws	screw
<p>W05018</p>  <p>2.6x12mm</p> <p>内六角T头自攻螺丝 Inner hexagonal T-head self-tapping screws</p>	<p>W05019</p>  <p>3x12mm</p> <p>内六角T头机牙螺丝 Inner hexagonal T-head machine screw</p>	<p>W05020</p>  <p>3x23mm</p> <p>内六角T头机牙螺丝 Inner hexagonal T-head machine screw</p>	<p>HG-BZ01</p>  <p>避震器总成 Shock absorber assembly</p>	<p>HG-CVD01</p>  <p>传动轴总成 Drive shaft assembly</p>
<p>HG-BX01</p>  <p>中央变速器总成 Central transmission assembly</p>	<p>HG-BX02</p>  <p>前波箱总成 Front gearbox assembly</p>	<p>HG-BX03</p>  <p>后波箱总成 Rear gearbox assembly</p>	<p>HG-S3003</p>  <p>转向舵机 Steering rudder</p>	<p>HG-S08</p>  <p>换挡舵机(需另购) Gear-shifting rudder (Sold separately)</p>
<p>HG-M540</p>  <p>540级马达 Motor of 540 scale</p>	<p>HG-B7415</p>  <p>7.4V 1500mAh</p> <p>大倍率锂电池 Large power Li-Po battery</p>	<p>HG-CHA01</p>  <p>充电器 Charger</p>	<p>HG-RX1</p>  <p>2合1接收机 2 IN 1 receiver</p>	<p>HG-TX1</p>  <p>遥控器 Transmitter</p>

2.6 x 12mm Inner hexagonal T-head self-tapping screws- vnitřní šestihranný samořezný šroub s T-hlavičkou

3 x 12 mm Inner hexagonal T-head machine screw- vnitřní šestihranný šroub s T-hlavičkou

3 x 23 Inner hexagonal T-head machine screw- vnitřní šestihranný šroub

Shock absorber assembly- tlumič

Drive shaft assembly- tyče řízení

Central transmission assembly- střední část převodovky

Front gearbox assembly- zadní část převodovky

Steering rudder- jednotka řízení

Gear – shifting ruder (sold assembly)- jednotka převodů řízení, prodáváno samostatně

Motor of 540 scale- motor


Large power Li-Po battery- litiová baterie s vysokou kapacitou

Charger- nabíječka

2 in 1 receiver- přijímač rádiového signálu

Transmitter- dálkové ovládání

Typy modelové řady

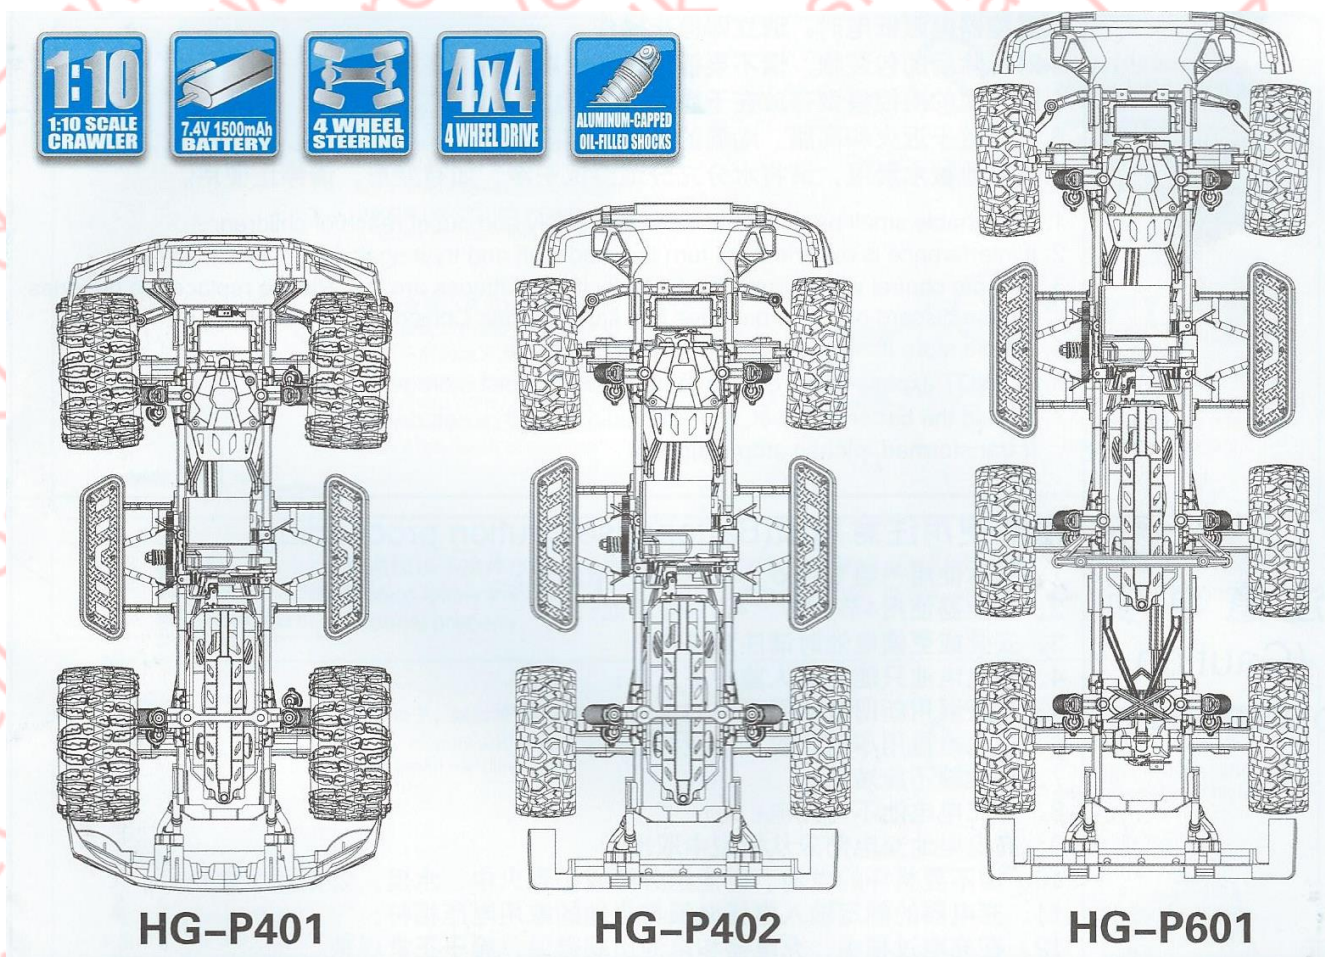

Všeobecná upozornění

Produkt obsahuje malé části, chraňte před dětmi do 3 let, nebezpečí udušení. Výrobek obsahuje elektrické komponenty, skladujte jej vždy na suchém místě.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat stav rc-modelu, dálkového ovládání a nabíječky, aby nebyli nějakým způsobem poškozeni a tím byla omezena jejich funkce. Nikdy jej nepoužívejte v případě, že jsou jeho části poškozeny.

Díly, které je možné z modelu demontovat, jako jsou přídatné části, nebo náhradní díly skladujte mimo dosah dětí.

V případě, že je rádiový signál mezi dálkovým ovládním a rc-modelem narušen, vypněte jej a zapněte na jiném místě.

Dálkové ovládní nebude správně fungovat v případě, že baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.

Zlikvidujte staré a použité baterie na místě k tomu určeném, jako jsou sběrné kontejnery pro likvidaci baterii. Chraňte životní prostředí.

Skladujte rc-model a dálkové ovládní na suchém a chladném místě.

Nevystavujte jej vysokým teplotám, ohni a vlhkosti.

V případě, že je baterie mokrá, osušte jí suchým hadříkem. V případě, že je poškozena, ukončete její používání.

Upozornění

Rc-model používá Lithium- Polymerovou baterii 7,4 V, kterou je možné dobít.

Dálkové ovládní vyžaduje 3 x 1.5 V, AA baterie.

Dbejte na správnou polaritu.

Nabíjecí baterie je nutné dobít pod stálým dohledem dospělé osoby.

Nekombinujte baterie různé konstrukce a jiného stupně nabití.

Poté co je baterie používáním v rc-modelu vybita, vyjměte baterii z těla rc-modelu.

Baterie nikdy nezkratujte. Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou určeny k opakovanému použití a mají schopnost dobití.

Nevhazujte baterie do vody, nebo ohně. Výkon baterie musí být shodný s výkonem doporučeným výrobcem. V průběhu nabíjení dochází k zahřátí baterii.

Opravy a údržba

1. Vždy používejte suchou a měkkou utěrku k čištění produktu.
2. Nevystavujte model prudkému slunečnímu světlu, nebo vysokým teplotám.
3. Dbejte, aby se model nedostal do kontaktu s vodou z důvodu možnosti poškození elektrických částí
4. Pravidelně kontrolujte zásuvku a další části příslušenství. V případě, že objevíte mechanickou závadu, okamžitě ukončete provoz modelu do doby, než bude závada odstraněna.
5. Řádná údržba zvýší bezpečnost a prodlouží životnost vaší koloběžky.
6. Pokud dojde ke znečištění olejem, odmastěte znečištěné části např. technickým benzínem.

7. Pravidelně kontrolujte výšku vzorku na pláštích kol, v případě potřeby vyměňte pláště za nové se shodnými parametry.
8. Skladujte ji uvnitř na suchém a stinném místě, dlouhodobě ji nevystavujte zvýšené vlhkosti ani extrémním teplotám.
9. Před zazimováním ošetřete antikorozním přípravkem a pneumatiky nahustěte na maximální hodnotu uvedenou na boku pláště. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé výlučně zanedbanou údržbou, neodborným zásahem, vlastními úpravami či špatným zacházením.

Důležité informace k použití Li-Po baterii

Důležité informace k použití Li-Po baterii

- Nenabíjecí akumulátory by neměly být nabíjeny!
- Dobíjecí baterie / akumulátory nabíjejte pouze pod dohledem dospělých
- Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nesmí být použity společně!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!

Vybité baterie z přístroje odstraňte a vyhazujte pouze do určených sběrných míst!

- Dodaný akumulátor není zcela nabitý! Před použitím úplně nabijte akumulátor!
- Nabijte baterii ihned po použití!
- Během používání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním modelu vychladnout!
- Nezkratujte akumulátor! To může v nejhorším případě způsobit požár a zkrátit jeho životnost

Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti výrobku, nebo škod, vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky.

Zákazník sám nese plnou odpovědnost, což zahrnuje mimo jiné, správné zacházení s baterií a dodržování nabíjecích postupů.

* Nesprávné použití baterií může vést k požáru nebo chemickému popálení.

* Přetížením, nadměrným proudem, nebo úplným vybitím se drasticky ničí baterie.

* Mechanickým namáháním, drcením, mačkáním, ohýbáním, vrtáním se baterie zničí.

- * Baterie neotevírejte ani nerozřezávejte, nevhazujte do ohně, chraňte před dětmi.
- * Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s extrémní opatrností. To může vést ke zranění.
- * Nikdy nezkratujte baterie, vždy připojujte na správnou polaritu
- * Chraňte baterii před teplem nad 65 ° C, chraňte před horkými částmi.
- * Před uložením (např. v zimě), nabijte baterii – nesmí být zcela vybitá. Baterie by se měla skladovat nabitá na 50%. Neskladujte baterii plně nabitou či vybitou!
- * Obsah baterie se nesmí dostat do styku s pokožkou a očima.
- * Při styku s kůží omývejte velkým množstvím vody.
- * Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem.
- * Přetížení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají spalovat. Proto nabíjení pravidelně monitorujte.
- * Lithium polymerové články, nabíjejte pouze na nehořlavých podkladech a pod dozorem, hrozí vznícení!
- * Pro nabíjení používejte pouze nabíječky určené pro Li-Po baterie. Při použití nesprávných nabíječek. Neneseme žádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie může lithium-polymerové články vznítit.